



Kia Rio - ABS / ESP Kontrolllampe leuchtet auf: Fehlercode C1606

Datenblatt

Hersteller	Kia
Fahrzeugmodell	Rio
Motor	Alle Modelle mit Frontkamera
Baujahr	2018 - 2021
Symptom	ABS / ESP Kontrolllampe leuchtet auf
Fehlercode	C1606

ⓘ Wichtiger Sicherheitshinweis

ABS / ESP Kontrollleuchte brennt + Fehlercode C1606

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass die ABS/ESP-Kontrolllampe plötzlich aufleuchtet. Oftmals ist im Steuergerät dann der Fehlercode C1606 (ECU/Software Fehler) hinterlegt.


Als mögliche Ursache kommt eine „Softwareschwäche“ des Steuergerätes der Frontkamera in Betracht.

Um andere Ursachen auszuschließen, sollten vor einem Software-Update alle systemrelevanten elektrischen und mechanischen Bauteile, einschließlich der Spannungsversorgung, geprüft werden.

Eine Software-Aktualisierung kann zum Beispiel über Hella-Gutmann macsRemote Services oder einem PassThru-fähigen Diagnosegerät der Mega-Macs-Serie erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers erforderlich. Sollte kein entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.

ⓘ ACHTUNG HOCHSPANNUNG

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt und entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden dürfen. Die Reparatur-, Wartungs- und Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten!

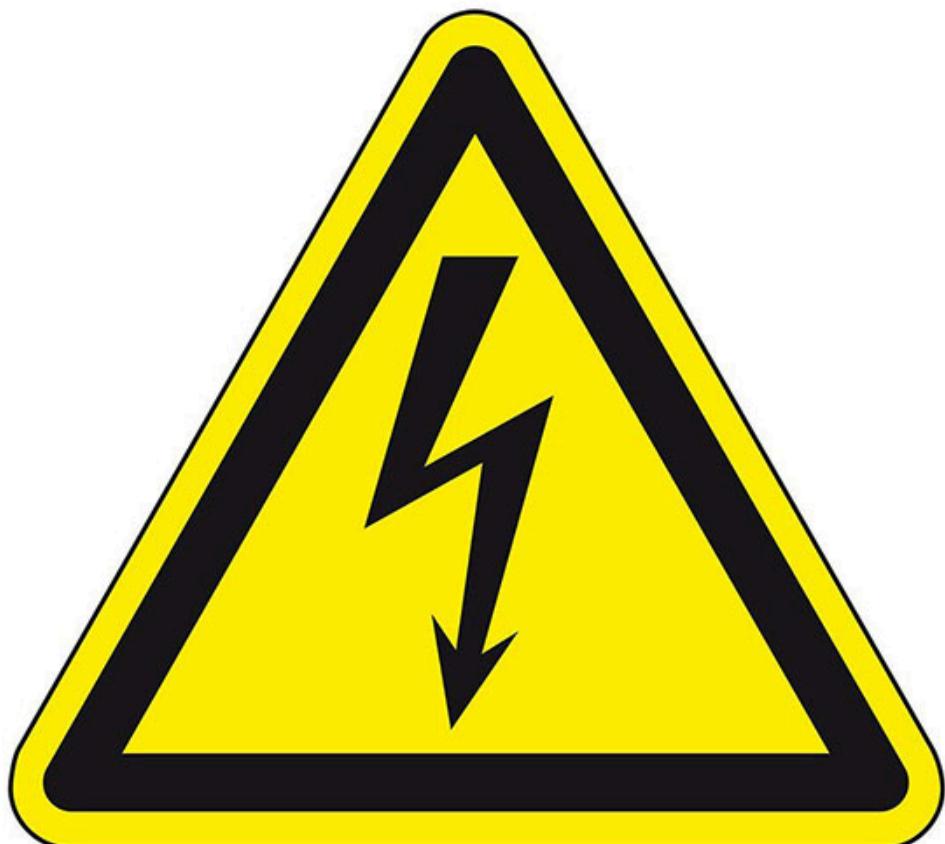

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.