

BMW 4-serie coupé - Førerdøren kan ikke åbnes udefra, udvendigt dørgreb uden funktion | HELLA

BMW

4-serie coupé

Type: F82

Årgang: fra 2014

Førerdøren kan ikke åbnes udefra, udvendigt dørgreb uden funktion


Hvis det ovennævnte problem konstateres, kan det skyldes en funktionsfejl i førerdørens oplåsningsmekanik.

I dette tilfælde har oplåsningskablet løsnet sig fra sin monteringsposition.

Reparationsvejledning

Afmonter først dørbeklædningen (i førerdørens side) efter køretøjsproducentens angivelser.

Sæt oplåsningskablet tilbage i den korrekte monteringsposition, og fastgør det med en kabelbinder. (se foto)

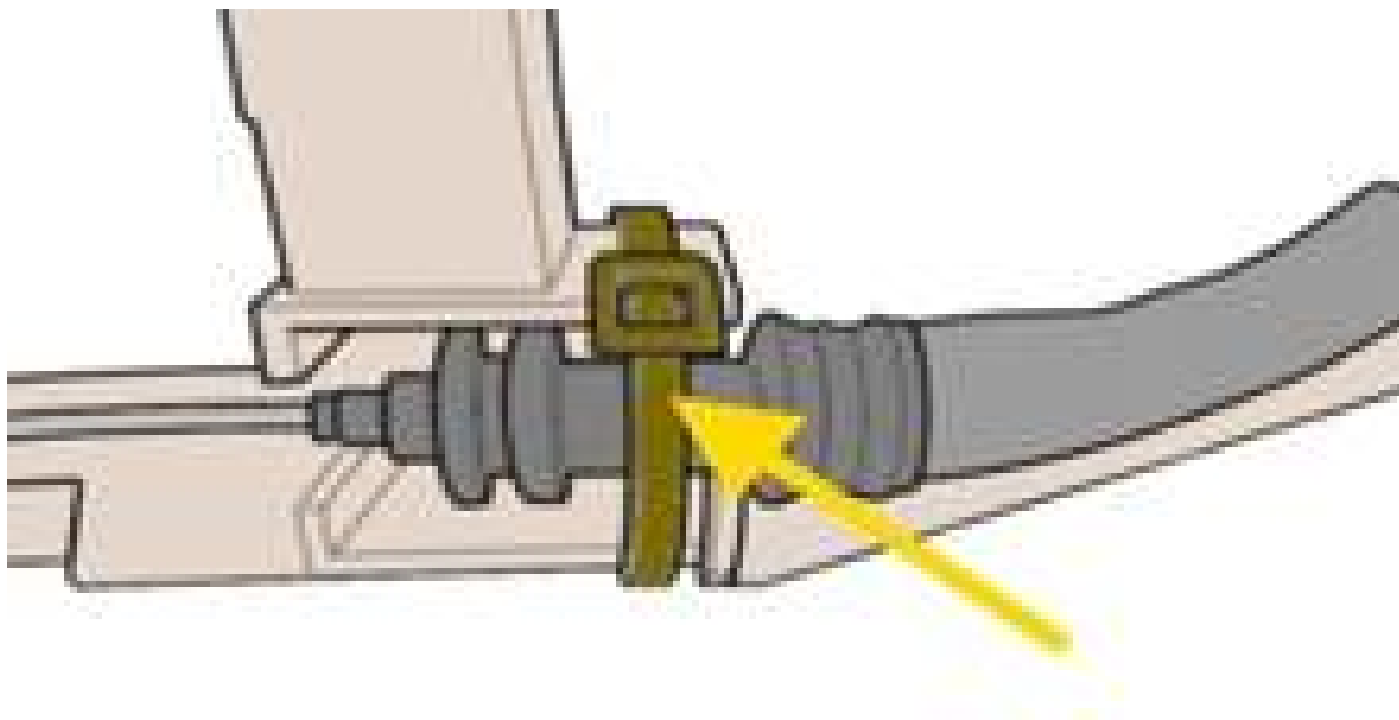

Monter dørbeklædningen i omvendt rækkefølge i forhold til afmonteringen.

Efterfølgende bør der foretages en funktionskontrol at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.

BEMÆRK:

Vær i den forbindelse opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at køretøjsproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal overholdes!

img id="Grafik35" src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_da_car-body_bmw-4_coupe_turschloss-defekt001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />