



VW, Audi, Seat, Skoda - Utilstrækkelig rækkevidde af forlygter og blændende forlygter

Datablad	
Producent	VW Audi Seat Skoda
Model	Forskellige modeller
Symptom	Utilstrækkelig rækkevidde af forlygter, forlygterne blænder



VW, Audi, Seat, Skoda - Utilstrækkelig rækkevidde af forlygter eller dårlig belysning af vejen efter udskiftning af H7-pærer

Efter udskiftning af pærerne i forlygterne på ovennævnte modeller kan belysningen af vejbanen være utilstrækkelig, eller de modkørende blændes. Dette gælder især ved brug af H7-pærer. Det er der to grunde til. Enten tillader forlygtens pæreholder forskellige monteringspositioner, eller pæren er ikke sat korrekt i (drejet) ved monteringen. Det medfører ukontrolleret spredning af lyset(fig. 1>).

Det anbefales derfor kraftigt at kontrollere korrekt placering af pæren, hver gang en pære er skiftet. Lysbilledet kan kontrolleres ved hjælp af et lygteapparat.Fig. 2>viser, at montering er udført korrekt. Her er grænsen mellem lys og mørke og den asymmetriske vinkel tydeligt synlig.

Denne information kan også gælde for biler af andre mærker.



Fig. 1: Ukontrolleret spredning af lyset

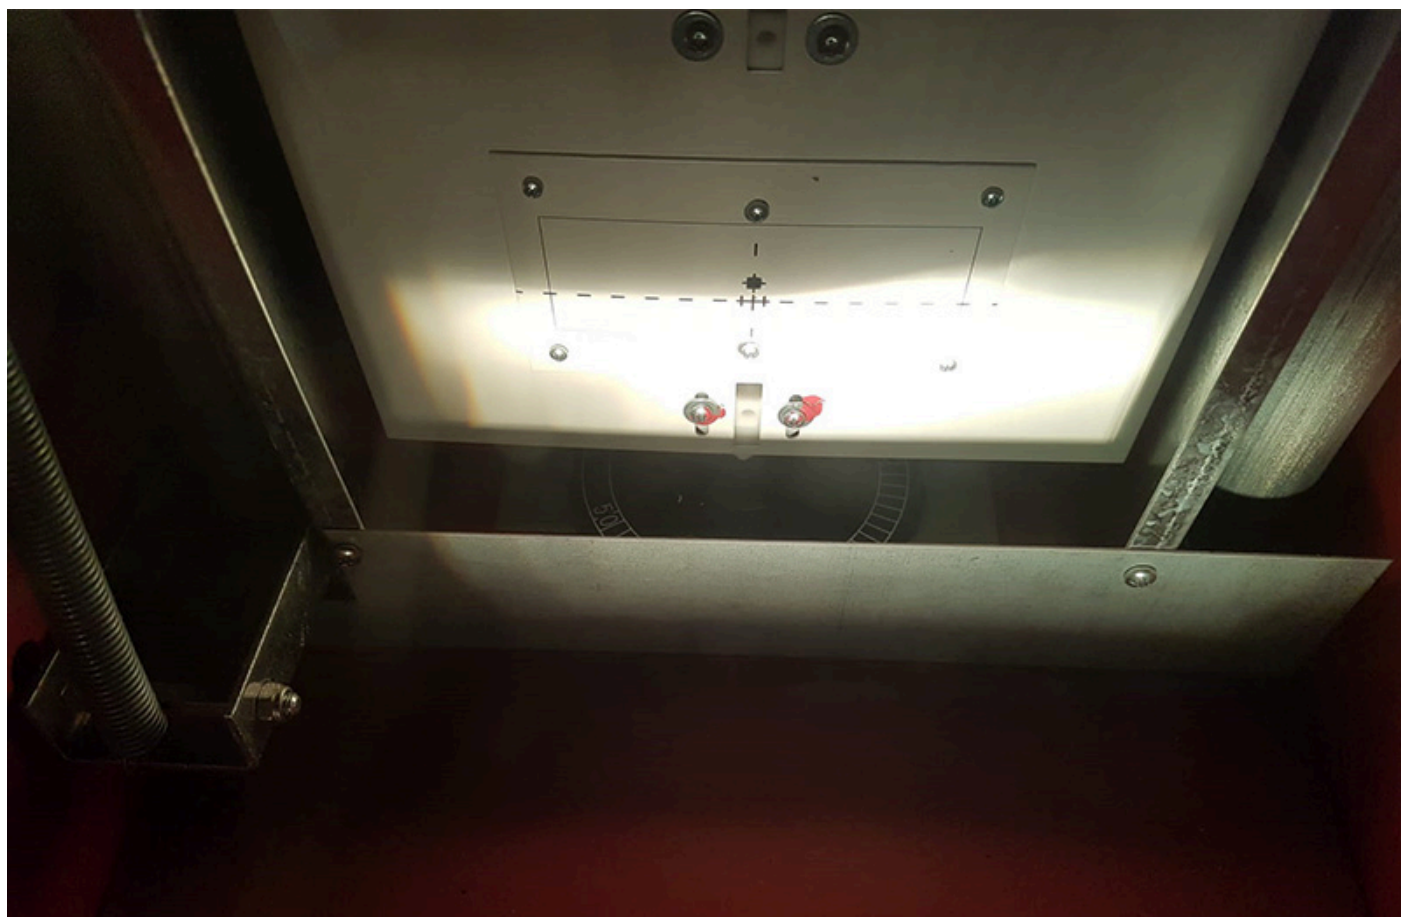


Fig. 2: Grænsen mellem lys og mørke og den asymmetriske vinkel er tydeligt synlig