

Lancia Phedra - Refrigeración insuficiente | HELLA

Lancia

Phedra



Con climatizador automático

Refrigeración insuficiente

La regulación de la temperatura actúa con retraso

En los vehículos arriba mencionados existe la posibilidad de que la regulación de la temperatura actúe con retraso cuando se selecciona "frío". Incluso es posible que en los primeros minutos salga solo aire caliente. En muchos casos puede deberse a un fallo en la unidad de mando del aire acondicionado. Generalmente, este fallo puede subsanarse mediante el montaje de una unidad de mando nueva. Esta nueva unidad de mando debe tener la denominación "S40" (véase dibujo). Esta denominación debe estar visible en la pieza.

Si ya se ha montado una unidad nueva y el fallo persiste, habría que buscarlo en el entorno de la unidad de mando.

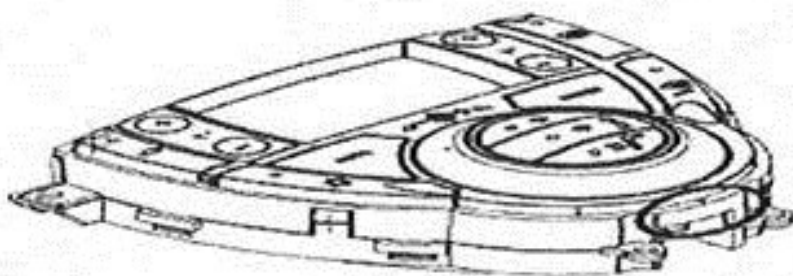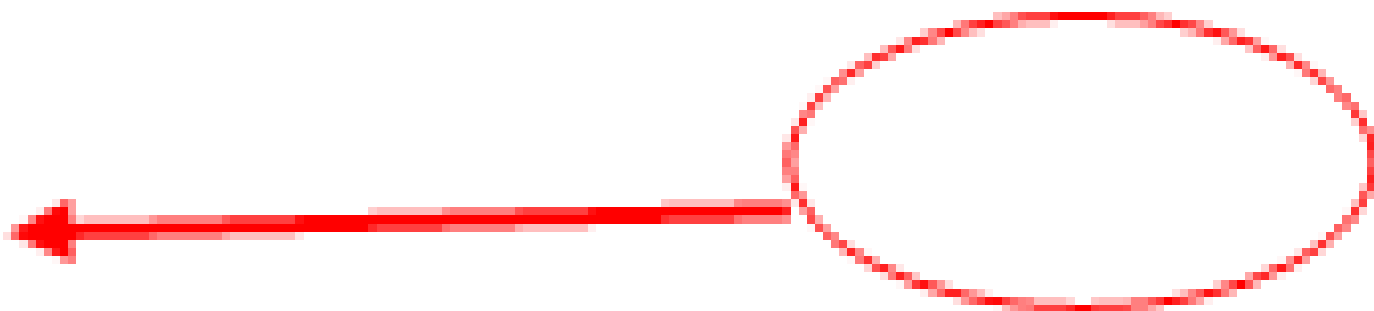

27 07 04
H40 S40 X13

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.