

# **BMW Série 4 Coupé - Porte conducteur ne s'ouvre pas de l'extérieur | HELLA**

**BMW**

**Série 4 Coupé**

**Type: F82**

**Année de fabrication: à partir de 2014**

**Porte conducteur ne s'ouvre pas de l'extérieur Poignée de porte extérieure sans fonction**


En cas de détection du problème susnommé, un dysfonctionnement du mécanisme de déverrouillage de la porte conducteur peut être en cause..

Dans ce cas, le câble de déverrouillage a dû lâcher et est sorti de son logement.

**Consignes de réparation**

Commencer par déposer l'habillage de porte (côté conducteur) conformément aux consignes du constructeur automobile.

Remettre le câble de déverrouillage dans son logement et le fixer avec un attache-câble. (voir photo)

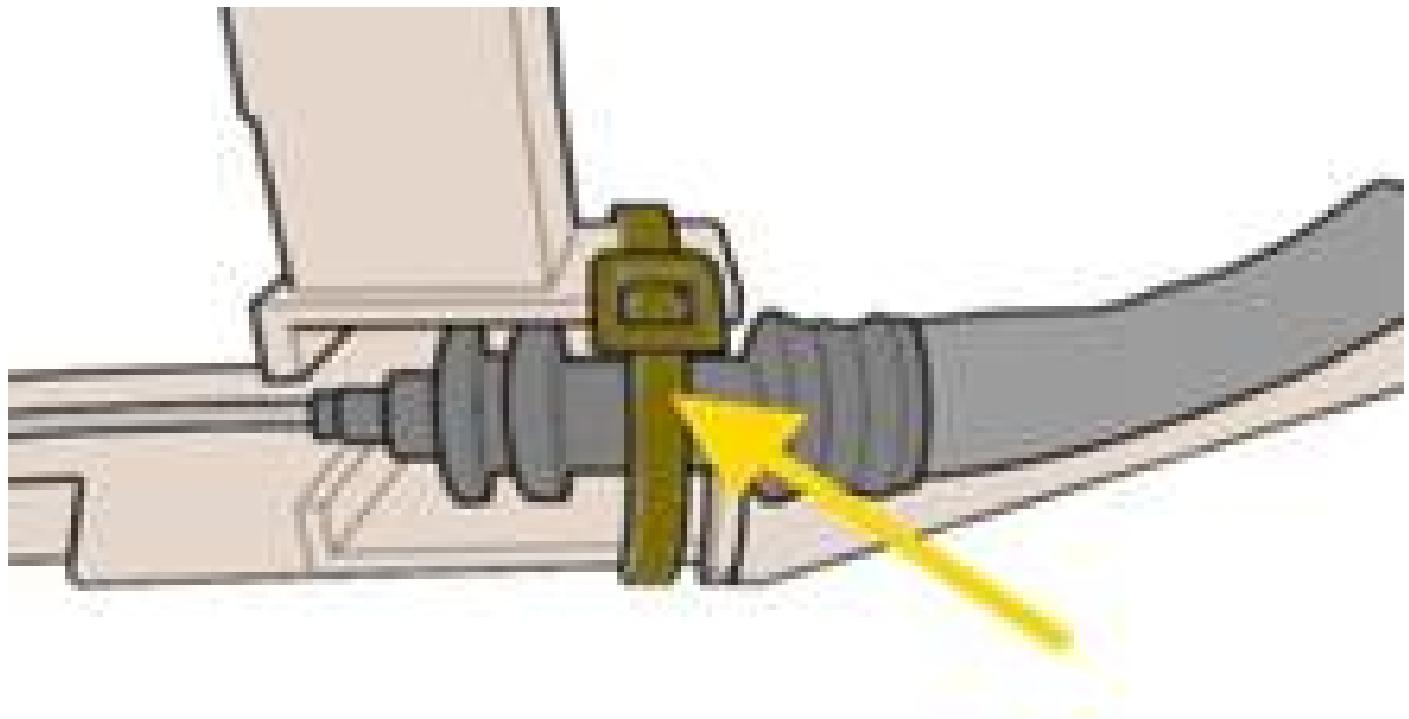

Reposer l'habillage de porte dans le sens inverse de la dépose.

Faire ensuite un essai fonctionnel pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits.

REMARQUE :

Il est impératif de faire effectuer toutes les phases d'intervention sur le véhicule uniquement par un atelier spécialisé agréé et de respecter les consignes de réparation et d'entretien du constructeur automobile !br />

img id="Grafik35" src="[\_ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/\_bi\_fr\_car\_body\_bmw\_4\_coupe\_turschloss\_defekt001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />