

# **Dacia Logan - Allumage du voyant de charge | HELLA**

**Dacia**

**Logan**

**Année modèle de 2006 jusqu'à 2011**

**Tous les véhicules avec les codes moteur**

**K9K, K7J, K4M, K7M**

Si le client signale le défaut mentionné ci-dessus,

il peut être dû à une défaillance de la poulie de courroie de l'alternateur. Par ailleurs, un bruit anormal de la courroie trapézoïdale à nervures et du moteur peut être signalé. Dans ce cas, contrôler l'état de la poulie de la courroie (voir fig. 1 et 2) et faire expertiser le carter d'alternateur. Si la poulie de la courroie présente des dommages, procéder à son remplacement.


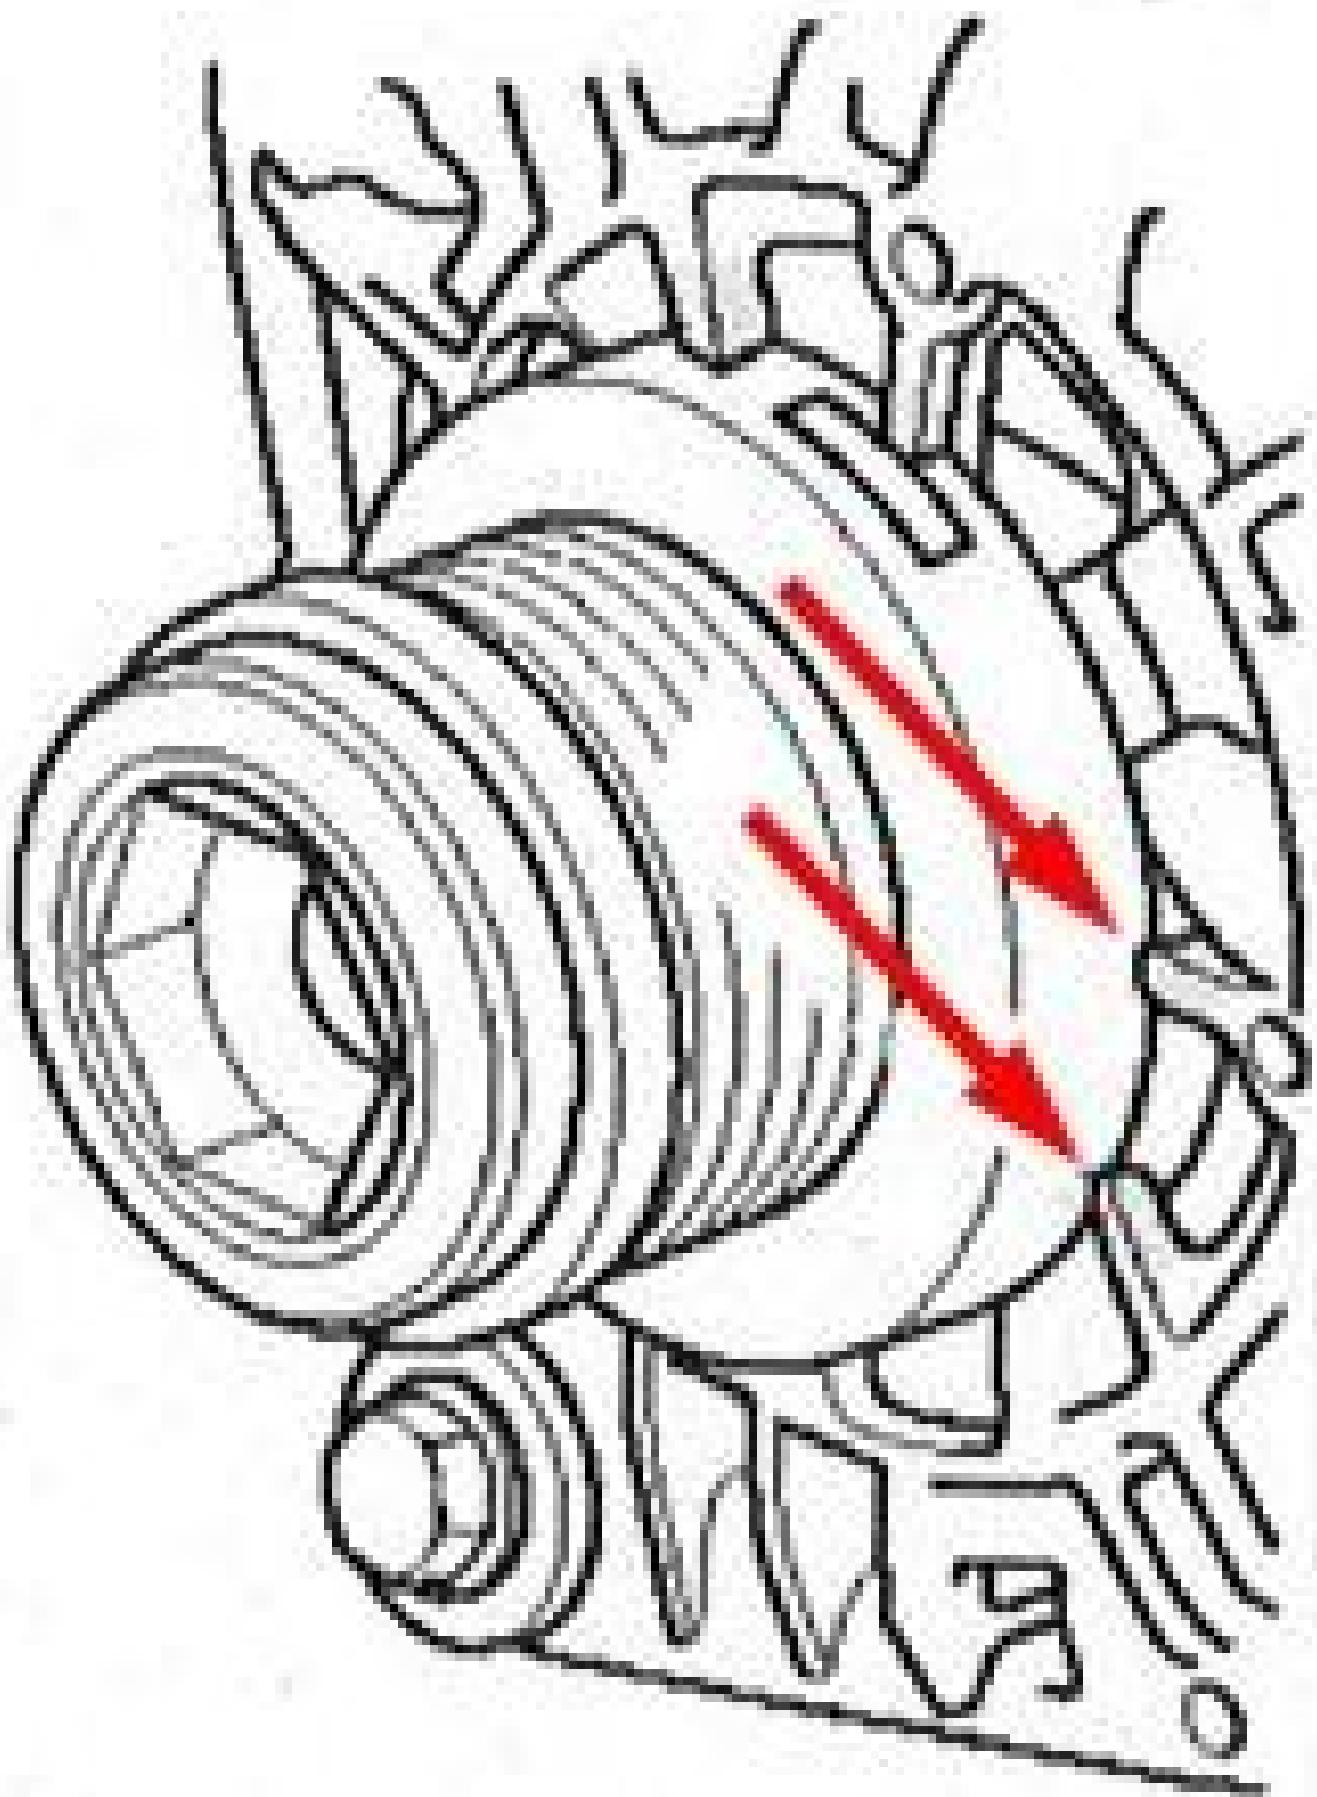


Fig. 1

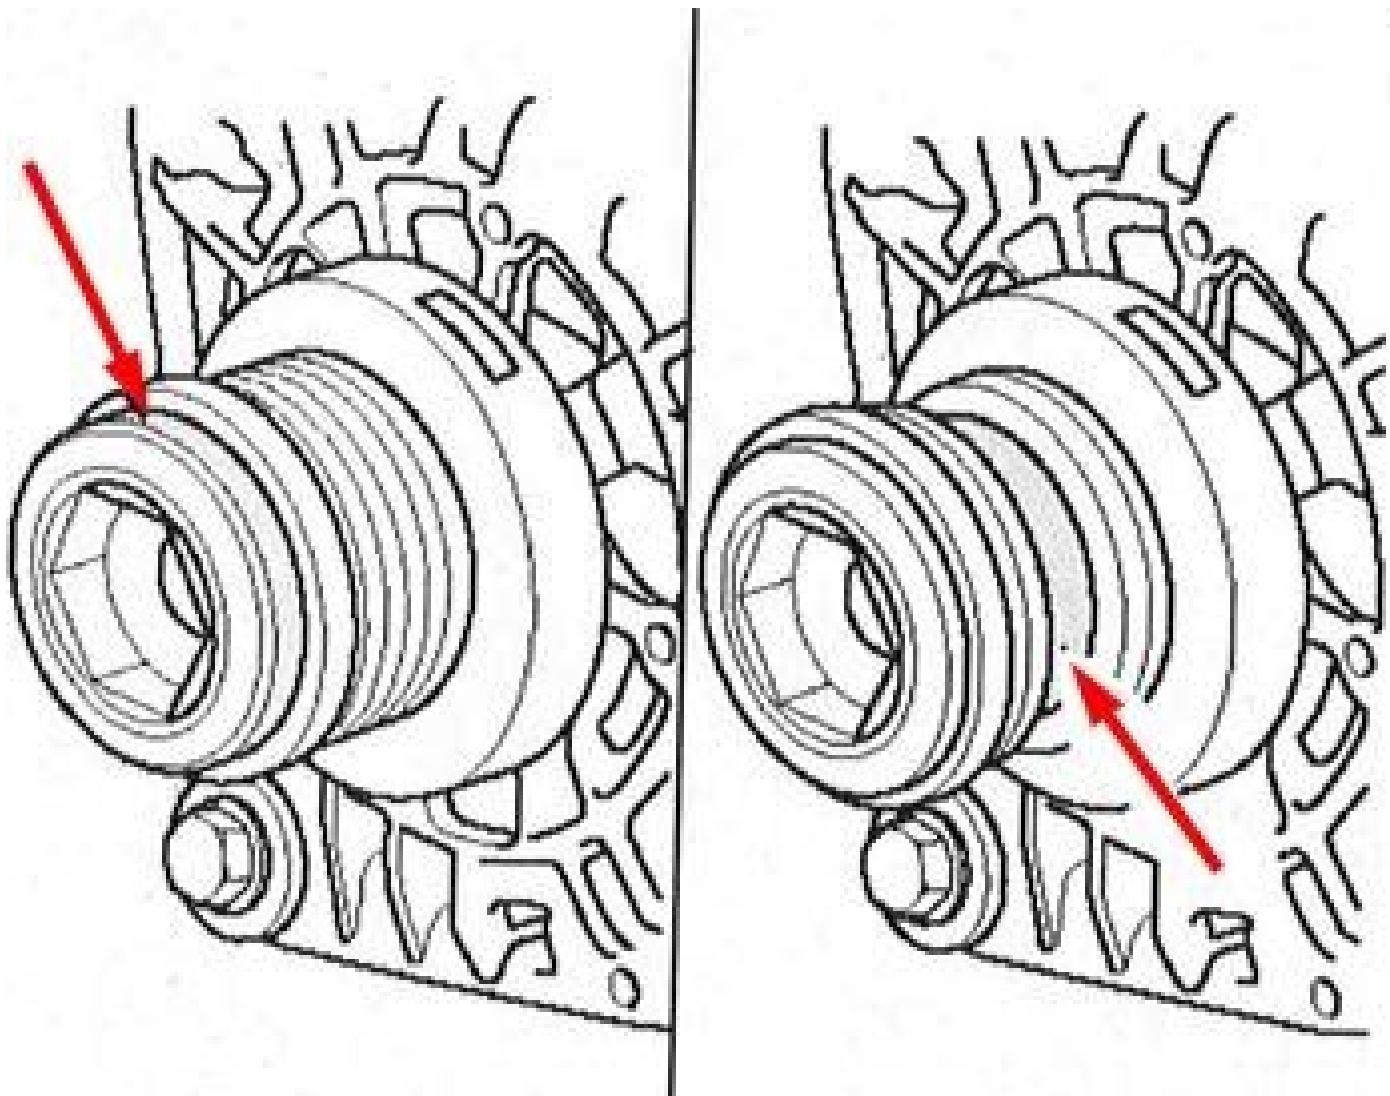

img src="[\_ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/  
bi\_fr\_electrics\_dacia\_logan\_ladekontrolleuchte\_leuchtet\_auf001.jpg" alt="" class="img-responsive  
withoutBorder" />br />