

Dacia Logan - Accensione della spia di carica | HELLA

Dacia

Logan

Data di costruzione da 2006 a 2011

Tutti i veicoli con i codici motore

K9K, K7J, K4M, K7M

Accensione della spia di carica

Se il cliente segnala questo tipo di guasto,

la causa potrebbe essere una puleggia difettosa dell'alternatore. Inoltre può essere segnalata anche una rumorosità anormale della cinghia Poly V e del motore. In questo caso verificare se la puleggia presenta danni (v. figg. 1 e 2) e valutare la carcassa dell'alternatore. In caso di danni alla puleggia, sostituirla.

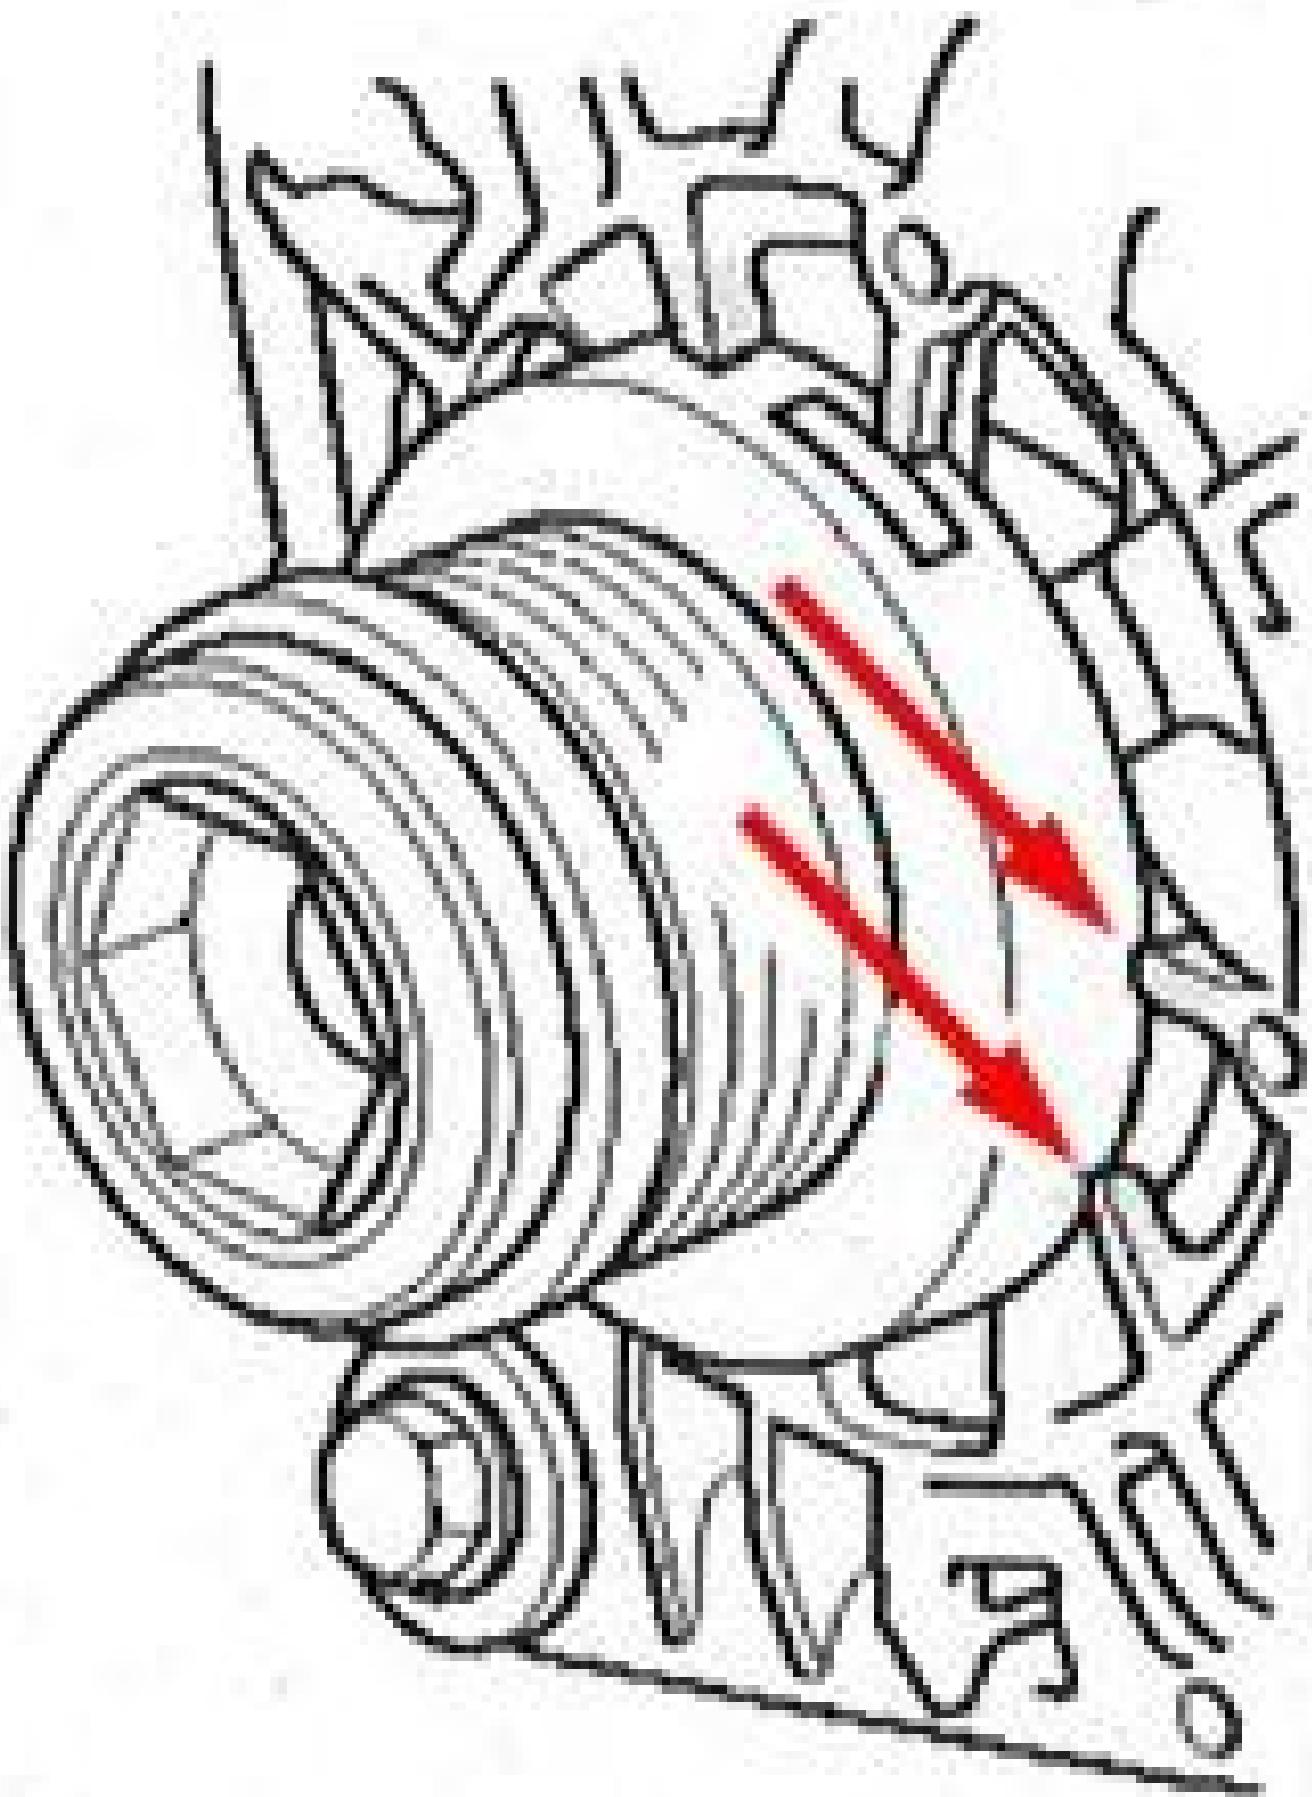


Fig. 1

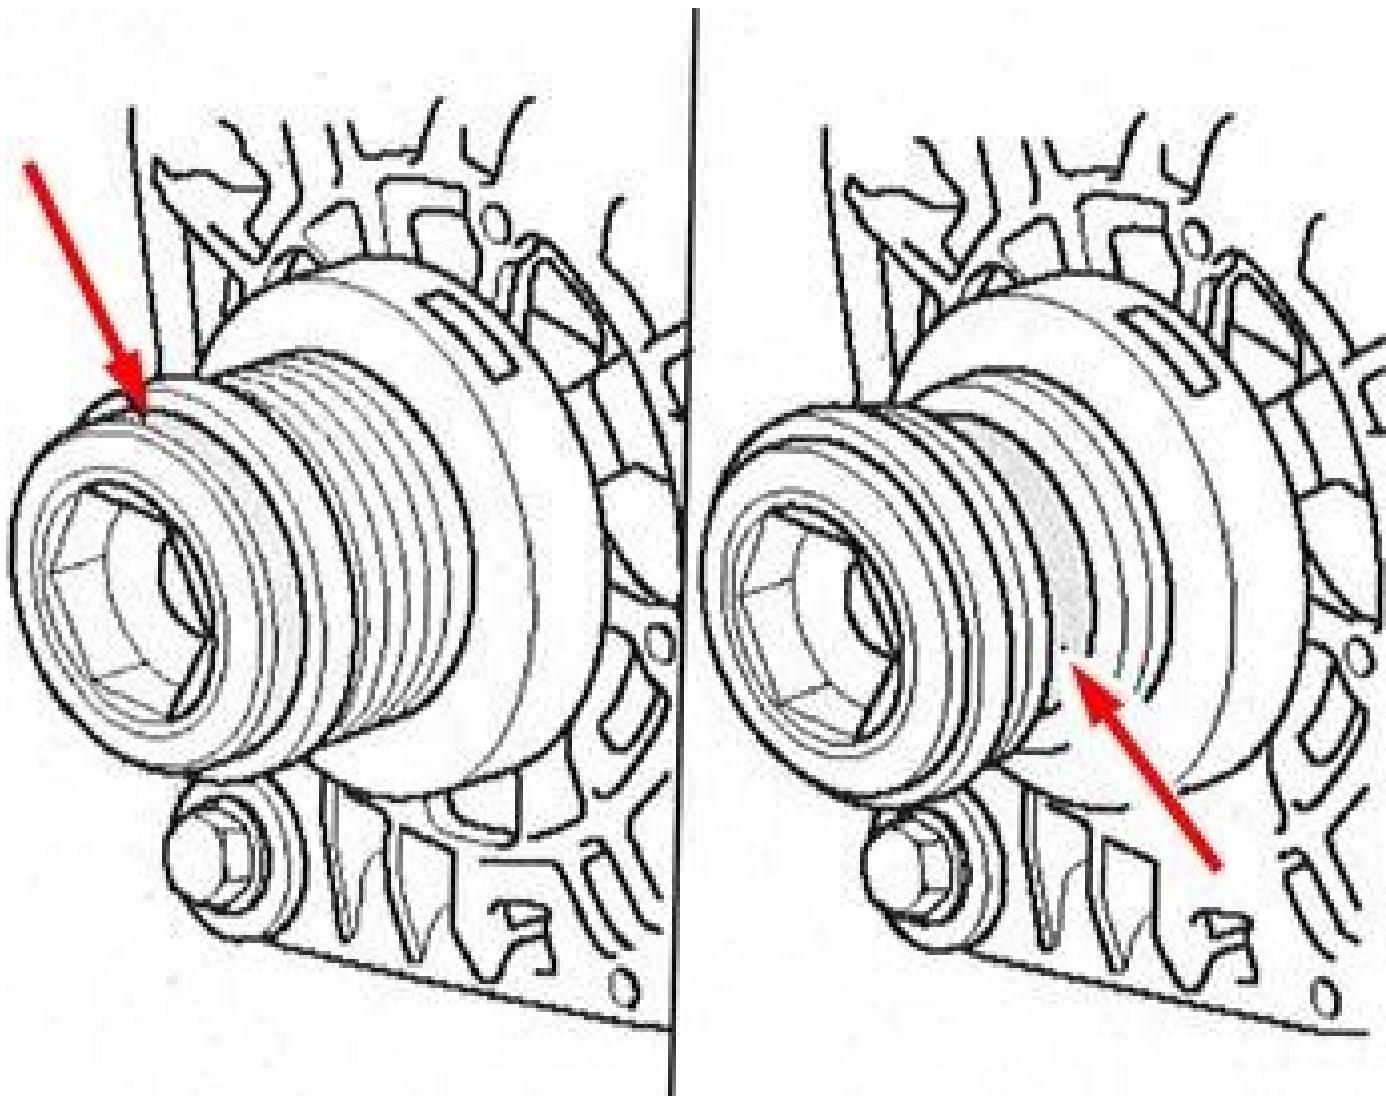


Fig. 2