

# **Jaguar Tipo S - Ticchettii provenienti dall'area del cruscotto | HELLA**

**Jaguar**

**Tipo S (X200)**

**Anni di costruzione: 1999-2008**

## **Ticchettii provenienti dall'area del cruscotto**


Nei veicoli succitati è possibile udire dei ticchettii provenienti dall'area del cruscotto o dello strumento plurindicatore.

La causa può essere rintracciata in uno o più servomotori dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione.

Sono interessati i veicoli con i seguenti n. di telaio: N53000-N91220.

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Localizzare esattamente il rumore
- Eseguire eventualmente un test dell'attuatore
- Sostituire i servomotori interessati
- Leggere ed eventualmente cancellare la memoria guasti
- Istruire i servomotori

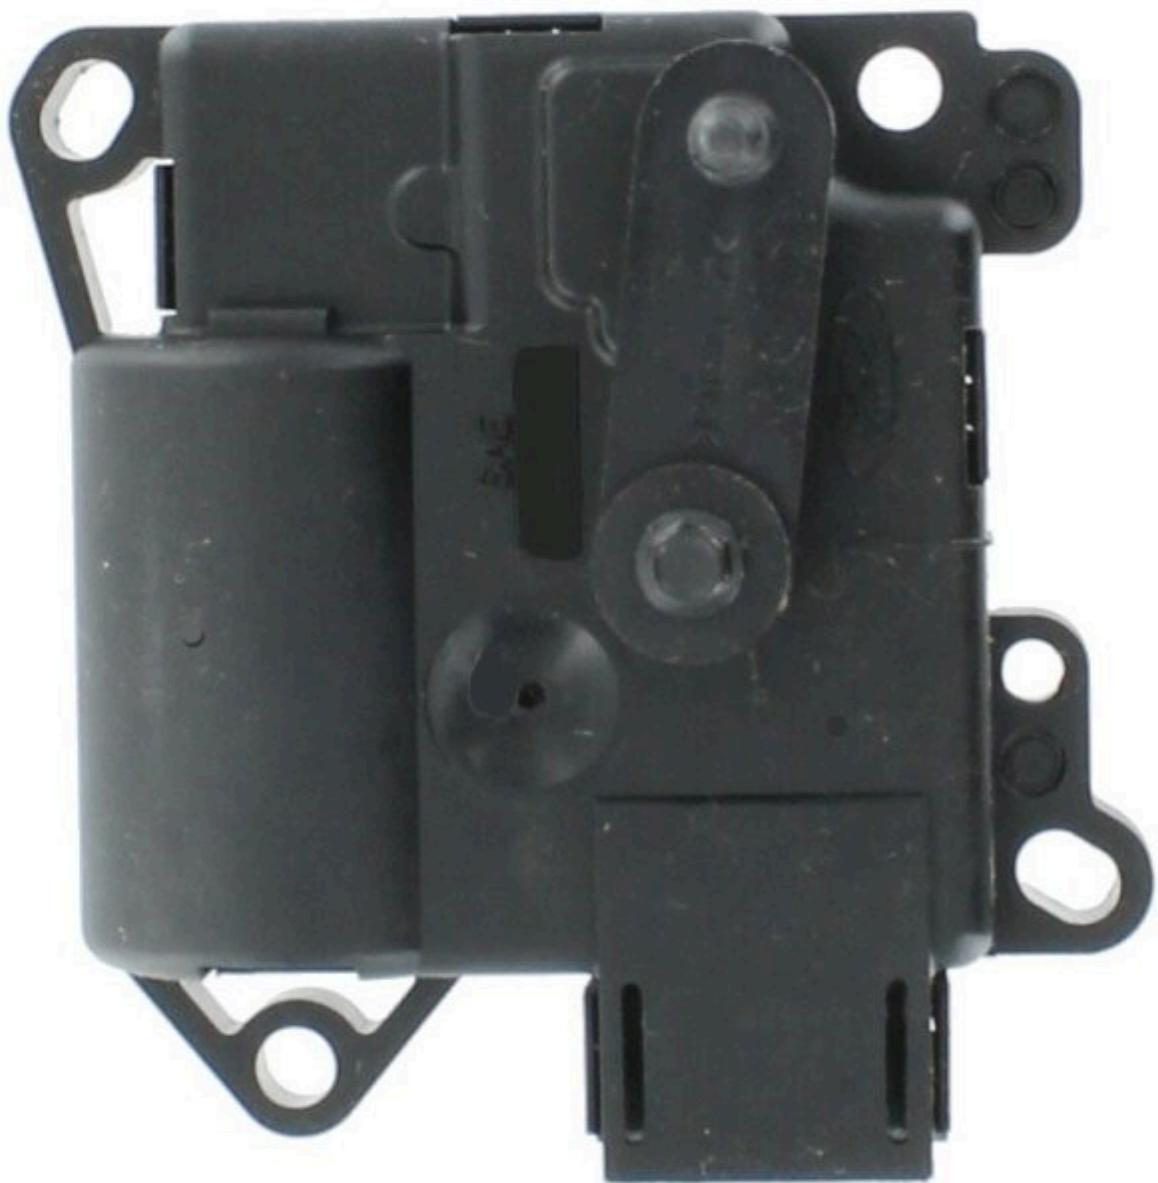

①