



# KIA Niro: messaggio di errore sullo strumento combinato

## Scheda tecnica

Costruttore	KIA
Modello	Niro
Anno di costruzione	08/2017 – 01/2018
Problema	Messaggio di errore sullo strumento combinato

## ⓘ Avviso importante per la sicurezza

# KIA Niro: messaggio di errore sullo strumento combinato

In questo caso di riparazione, il cliente reclama diversi messaggi di errore sullo strumento combinato. La causa del problema illustrato sopra è un cavo elettrico danneggiato (striscia sul piantone dello sterzo).


Rimedio:

- Controllare che il cavo elettrico non sia danneggiato e, se necessario, ripararlo o sostituirlo
- Avvolgere il cavo elettrico (pos.1) con del nastro adesivo. (Pos.2)
- Installare le fascette serracavi e fissare il cavo elettrico. (Pos.3)

Questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo!

**① Nota**

Da considerare in caso di versione ibrida:

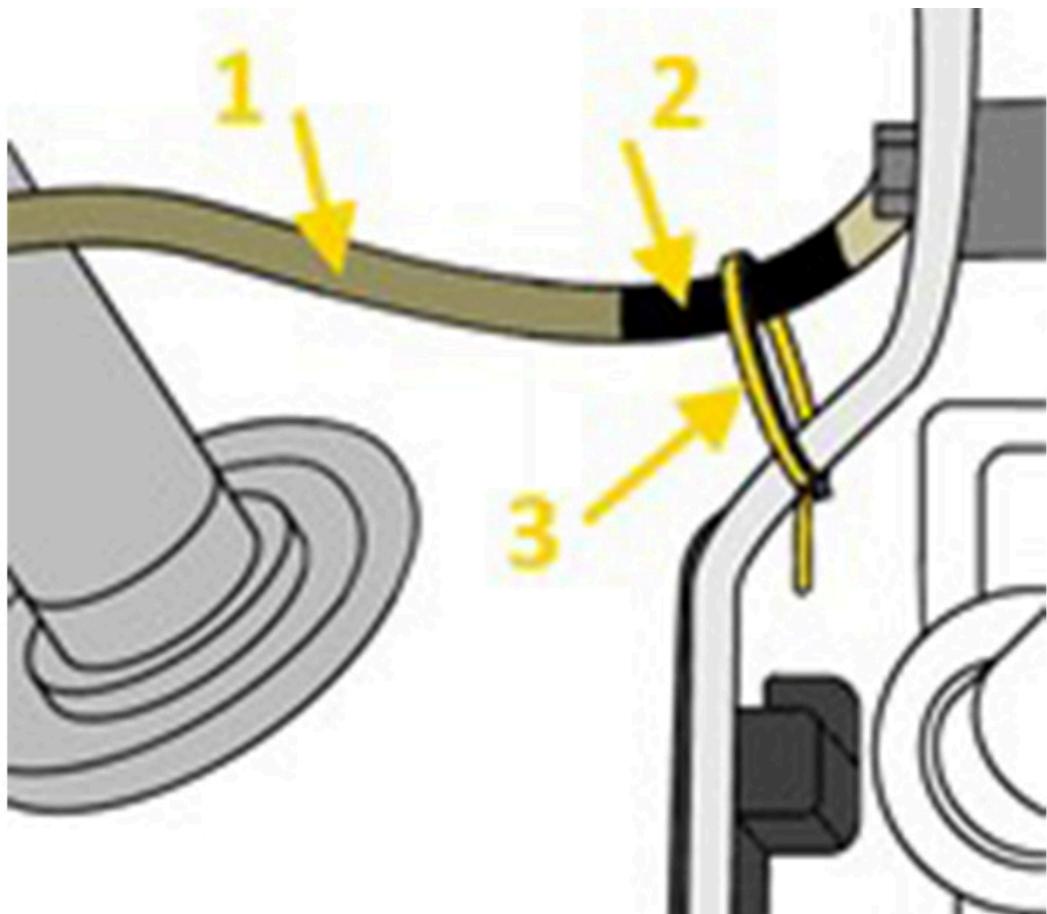

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.