

# Lancia Phedra - Capacità di raffreddamento insufficiente | HELLA

## Lancia Phedra


### Con climatizzatore automatico

### Capacità di raffreddamento insufficiente

### Regolazione ritardata della temperatura

Su questi veicoli è possibile che spostando la temperatura scelta in direzione "freddo" le variazioni vengano applicate in ritardo. Nei primi minuti dopo la variazione della temperatura fuoriesce addirittura solo aria calda. In molti casi questo viene causato da un'unità di comando del climatizzatore difettosa. Spesso una soluzione è rappresentata dalla sostituzione dell'unità di comando. Sull'unità di comando modificata è presente il contrassegno "S40" (vedere il disegno). Questo contrassegno deve essere presente anche sul pezzo di ricambio.

Se è già montata un'unità modificata, la causa deve essere ricercata nell'ambiente del sistema.

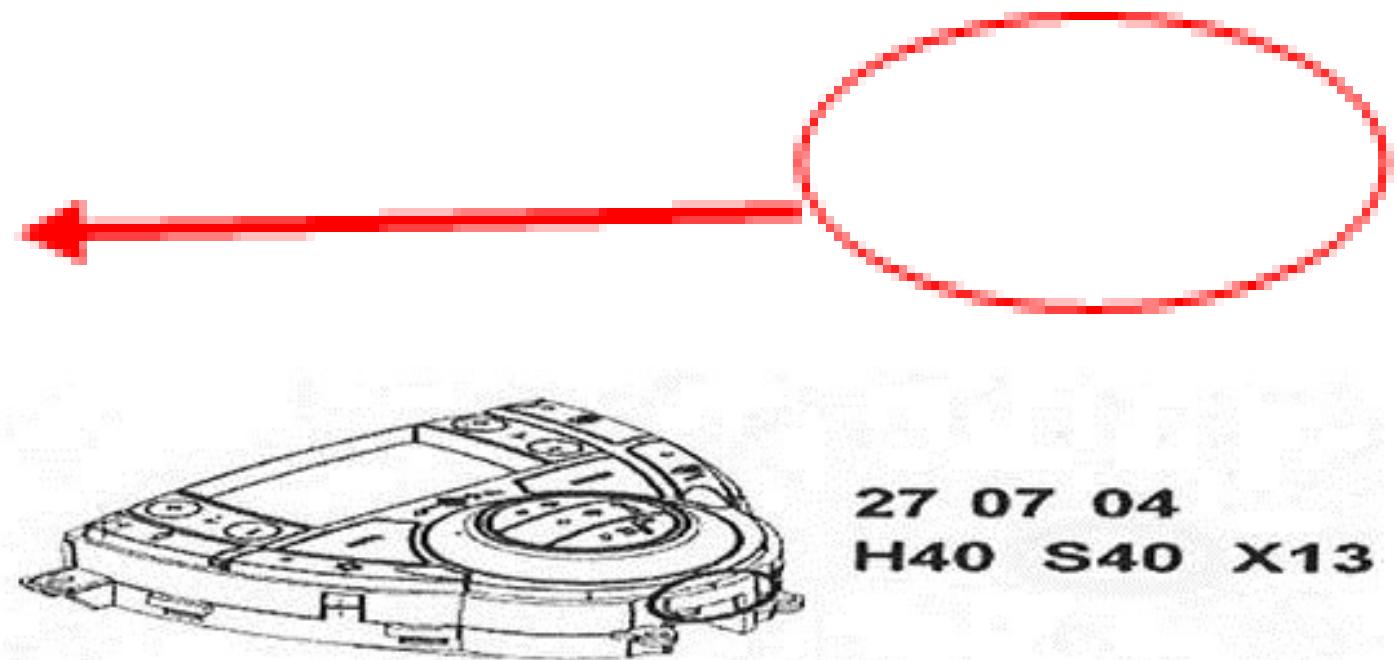

## **Avviso importante per la sicurezza**

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.