



KIA Niro - Mensaje de error en el salpicadero

Hoja de datos

Fabricante	KIA
Modelo de vehículo	Niro
Año de fabricación	08/2017-01/2018
Síntoma	Mensaje de error en el salpicadero

Indicación de seguridad importante

KIA Niro - Mensaje de error en el salpicadero

En este caso de reparación, el cliente se queja de varios mensajes de error en el salpicadero. La causa del problema indicado arriba es un cable eléctrico dañado (roza en la columna de dirección).


Solución:

- compruebe si el cable eléctrico está dañado y repárelo o sustitúyalo si es necesario
- envuelva el cable eléctrico (pos.1) con cinta adhesiva. (Pos.2)
- Coloque bridás y fije el cable eléctrico. (Pos.3)

¡Tenga en cuenta en este contexto que estos trabajos solo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!

Nota

En caso de un modelo híbrido tenga en cuenta lo siguiente:

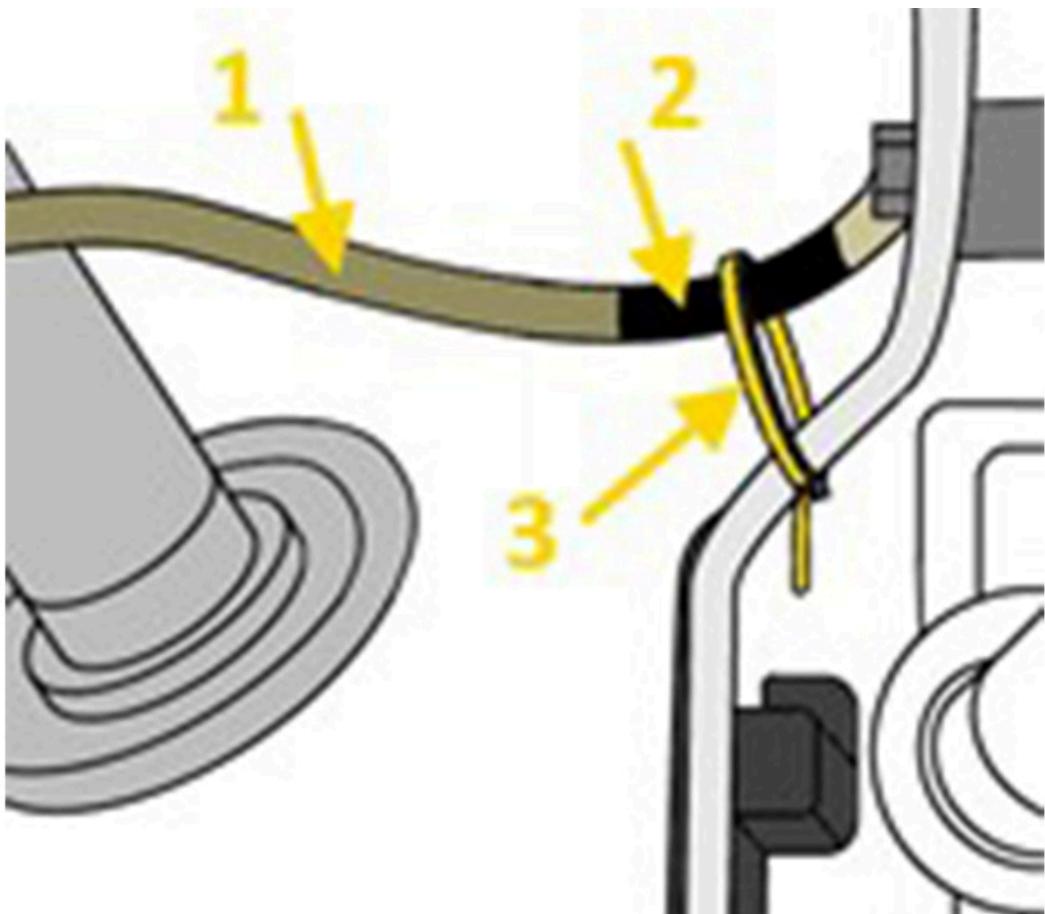

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.