



Opel Astra K - No funciona la dirección asistida

Hoja de datos

Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Astra K
Motor	1,4 16V Turbo (B14XFT)
Año de fabricación	2019
Síntoma	No funciona la dirección asistida


Indicación de seguridad importante

No funciona la dirección asistida

En los vehículos arriba indicados se reclama el siguiente problema: es difícil dirigir el vehículo.
El motivo es una conexión de enchufe deficiente entre el sensor del ángulo de dirección y el mazo de cables (véase la imagen).
Para solucionar este problema, proceda de la siguiente manera:
Primero desconecte la conexión de enchufe y compruebe si está sucia o dañada; si es necesario, límpiela y repárela siguiendo las instrucciones del fabricante. A continuación, vuelva a conectar los enchufes asegurándose de que la conexión de enchufe está correctamente colocada.
A continuación se deben consultar los códigos de avería y se debe realizar un recorrido de prueba para comprobar la medida.

NOTA

¡Observe siempre las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo!

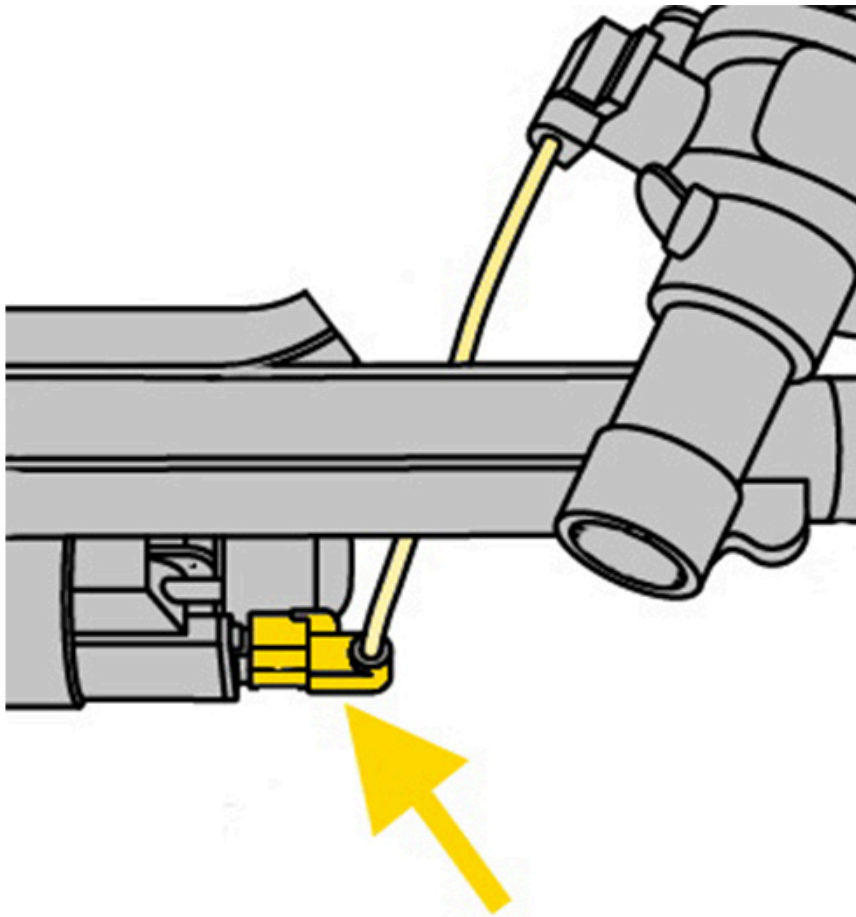

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.