

Saab 9-3 - Pérdida de refrigerante | HELLA

Saab

9-3


Berlina / Combi

Código motor B284.

Nº de chasis: 61000001 – 81107480.


Pérdida de refrigerante

Es posible que en los vehículos arriba mencionados se detecte una pérdida de refrigerante. Podría deberse a un defecto en el depósito de expansión del refrigerante o a una manguera dañada del refrigerante del motor en el depósito de expansión del refrigerante.

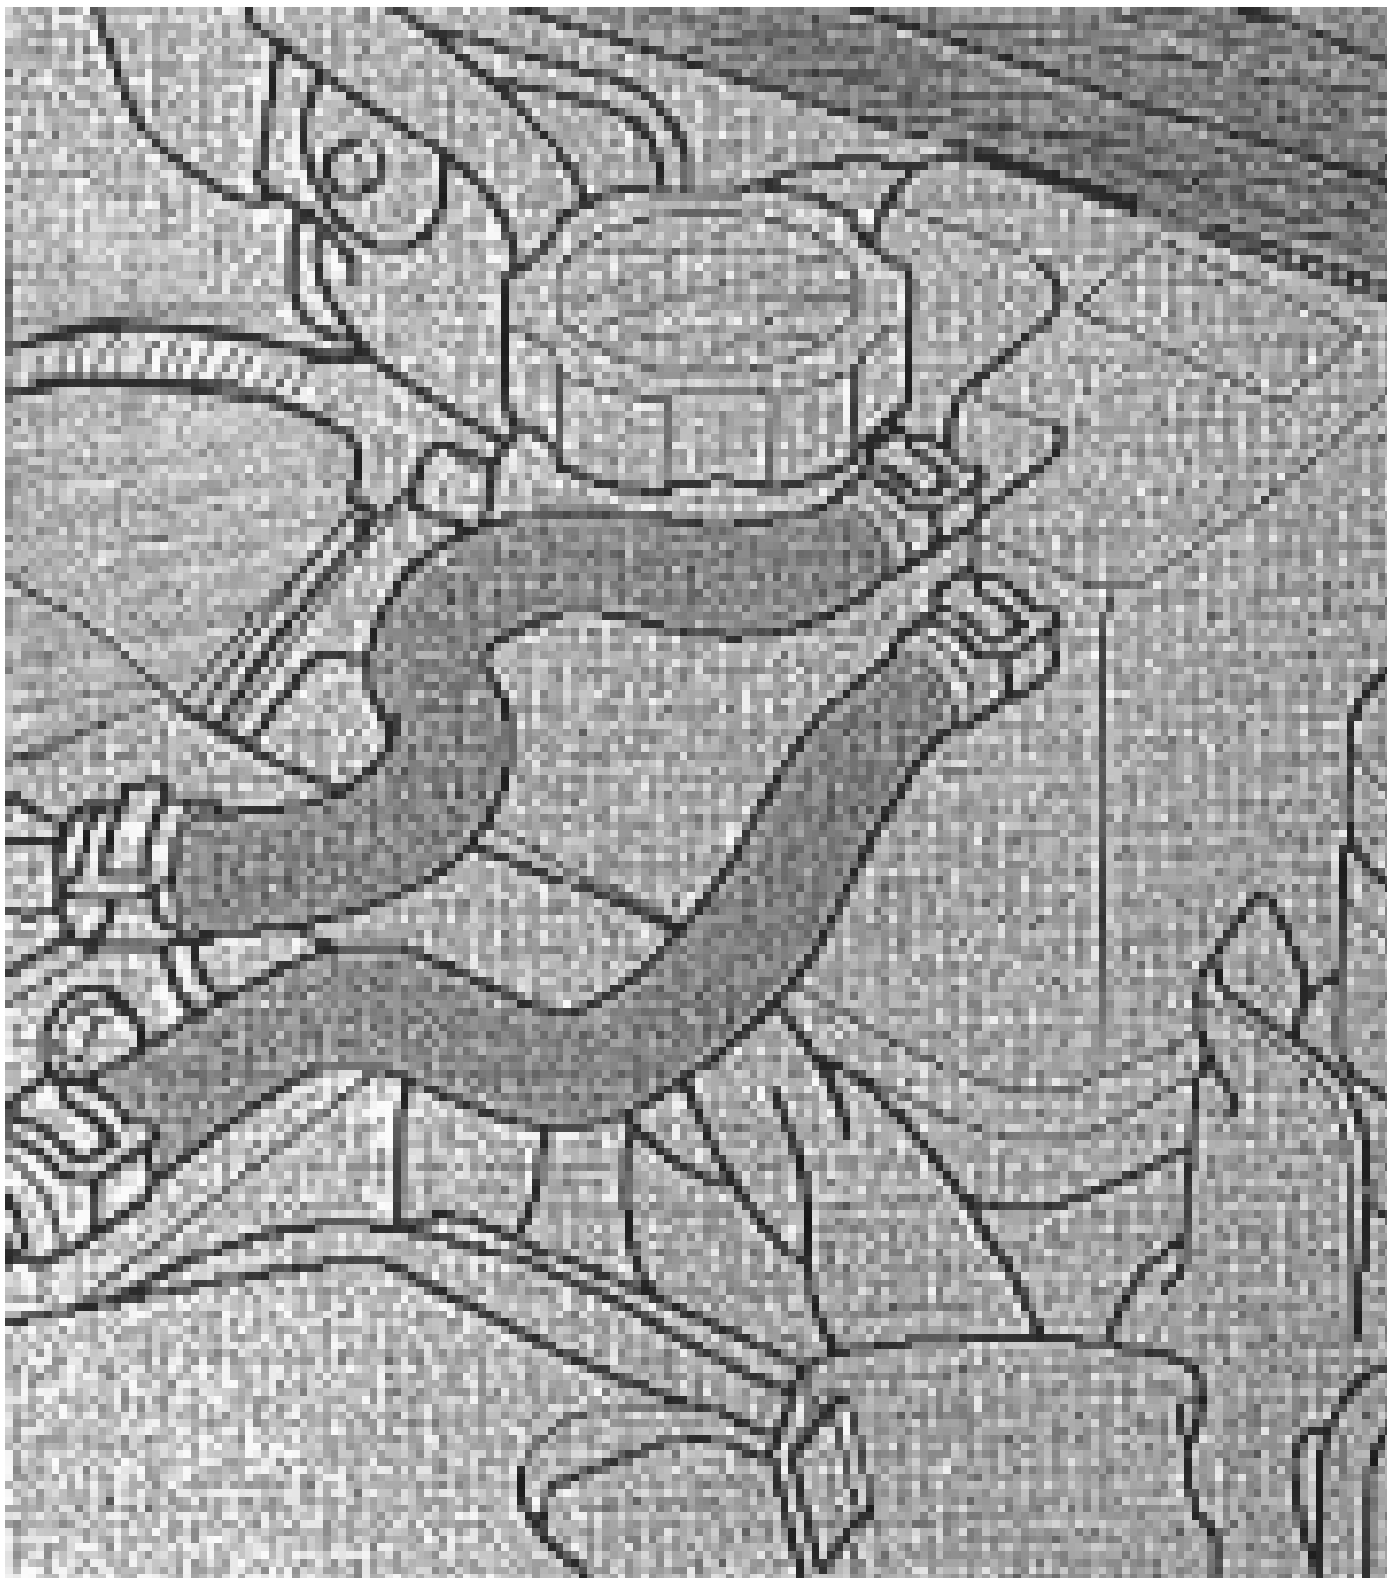

Para solucionar este problema deberá sustituirse el depósito de expansión del refrigerante, así como también deberá sustituirse la manguera del depósito de expansión del refrigerante y deberá colocarse una nueva.

Para este caso, el fabricante del vehículo ofrece nuevas mangueras de refrigerante ya modificadas (ver imagen 2).

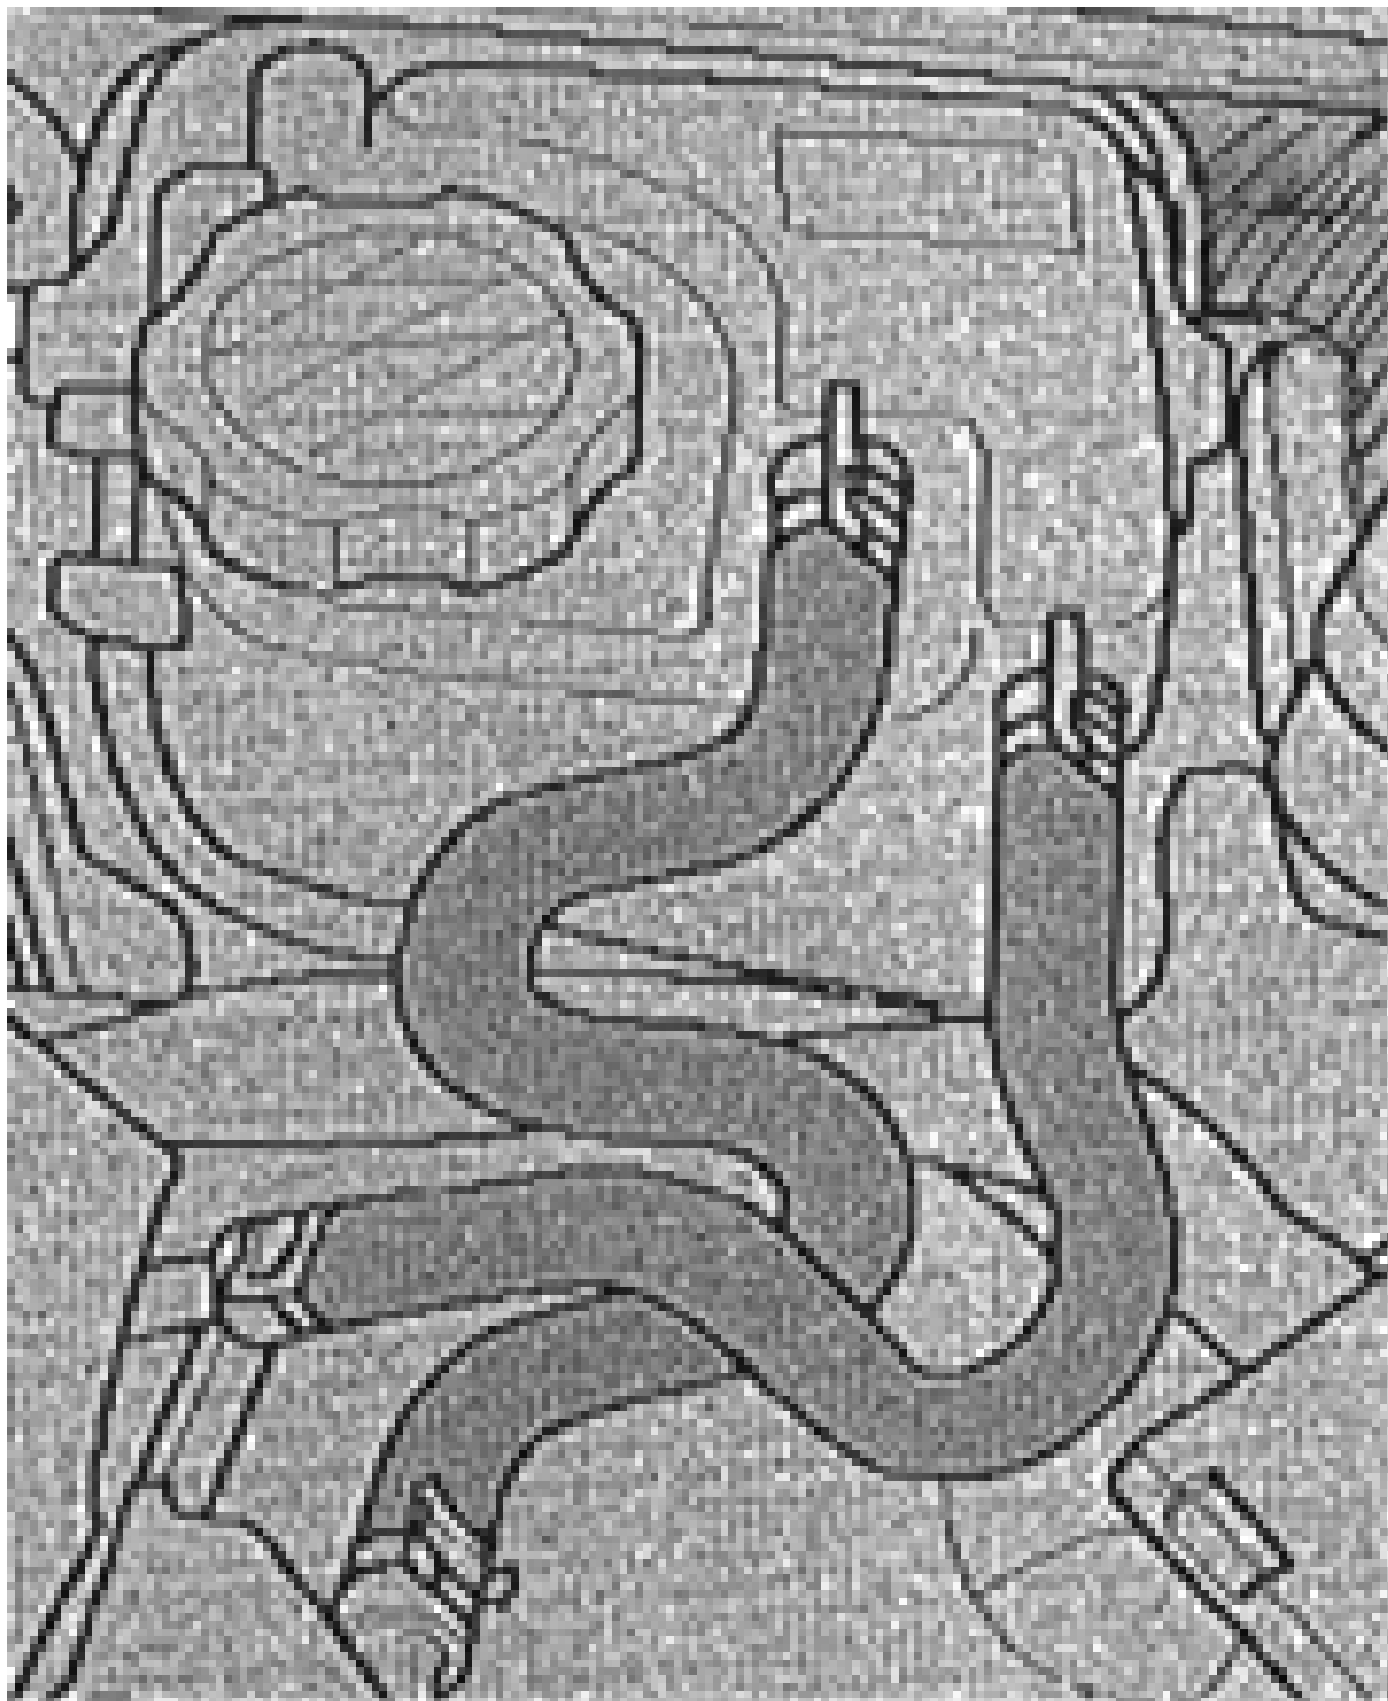

- 1*juego de mangueras del refrigerante del motor

Nº Recambio: 12 759 330

Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.