

BMW 4er Coupé - Deur van de bestuurder kan niet van buitenaf geopend worden Buitendeurklink zonder functie | HELLA

BMW

4er Coupé

Type: F82

Bouwjaar: vanaf 2014

Deur van de bestuurder kan niet van buitenaf geopend worden Buitendeurklink zonder functie


Als het bovenstaande probleem wordt vastgesteld, kan een van de mogelijke oorzaken een storing in het ontgrendelingsmechanisme van het bestuurdersportier zijn.

In dit geval is de ontgrendelingskabel losgekomen van zijn installatiepositie.

Reparatie-instructie

Verwijder eerst het deurpaneel (portier bestuurderszijde) volgens de specificaties van de voertuigfabrikant.

Plaats de ontgrendelingskabel weer in de juiste inbouwpositie en bevestig deze met een kabelbinder. (zie foto)

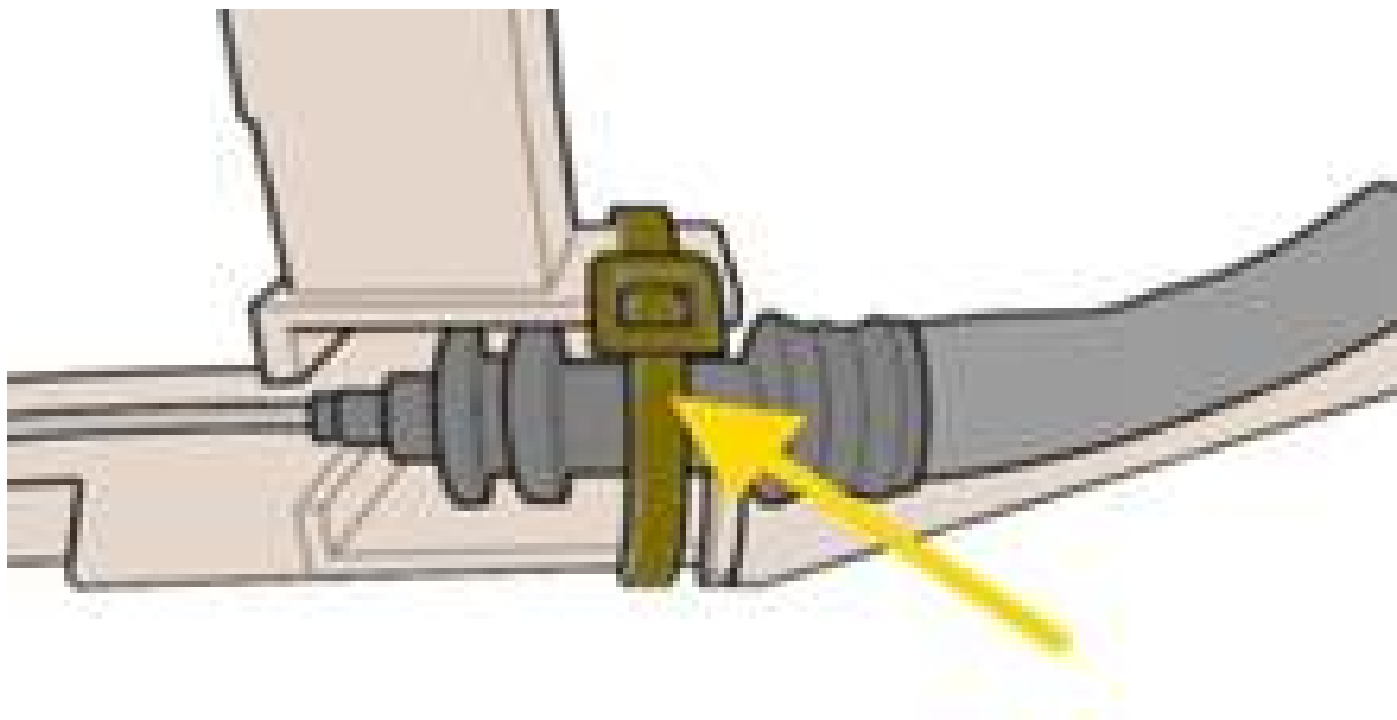

Monteer het deurpaneel weer in omgekeerde volgorde.

Daarna moet een functietest van de reparatiemaatregel worden uitgevoerd.

AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!