



BMW serii 1 – Odgłosy brzęczenia przy wyłączonej klimatyzacji


Karta katalogowa	
Producent	BMW
Model pojazdu	Seria 1 (F40)
Silnik	Wszystkie modele bez systemu bezkluczykowego
Rok produkcji	2019 -
Objawy	Odgłosy brzęczenia

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Brzęczenie przy wyłączonej klimatyzacji

Jeśli silnik pracuje na biegu jałowym, po wyłączeniu klimatyzacji w komorze silnika może być słychać brzęczenie. Przyczyną może być sprężarka klimatyzacji.shy />

Przed wymianą sprężarki należy sprawdzić napięcie akumulatora, zasilanie sprężarki oraz prawidłową ilość czynnika chłodniczego lub ciśnienie w układzie.

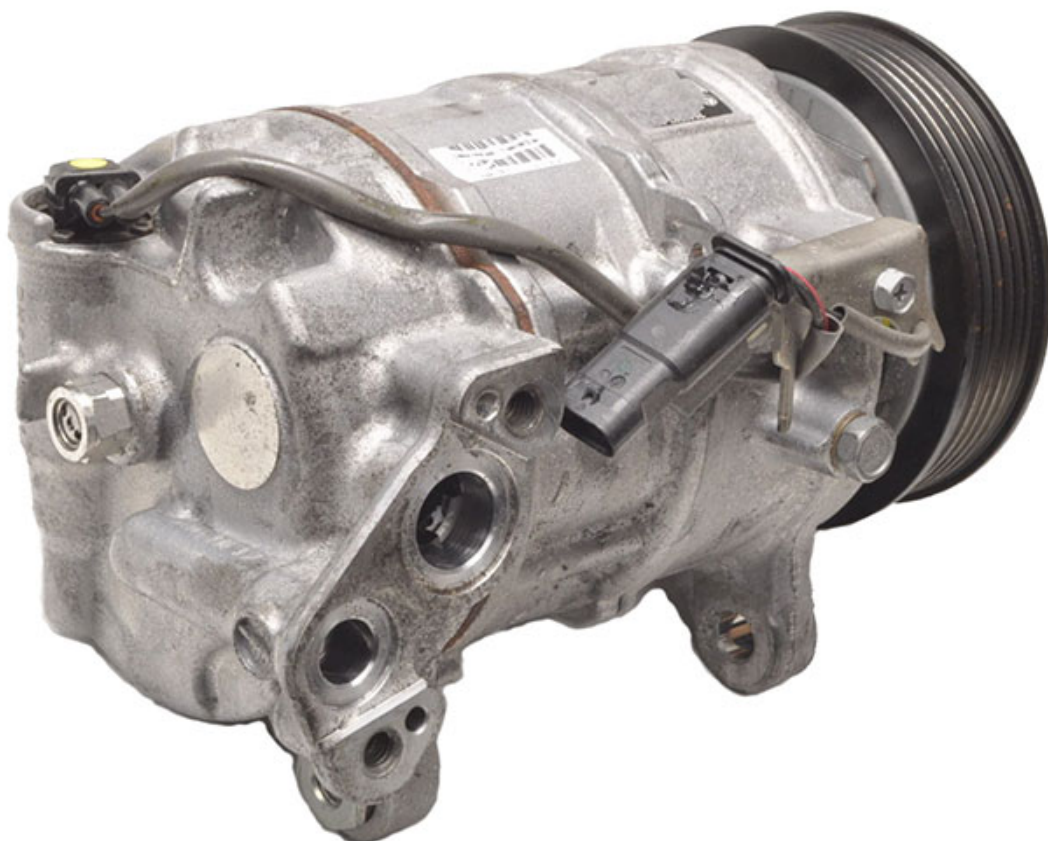

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.