

Citroen C3 Pluriel (HB) - Woda w tylnej lampie | HELLA

Citroen

C3 Pluriel (HB)

Woda w tylnej lampie

W przypadku ww. pojazdów może wskutek dostania się do wnętrza wody (zdjęcie 1) dojść do awarii elementów lampy tylnej.

W celu dokładnej oceny konieczny jest demontaż lampy tylnej. W tym celu należy wykręcić obie śruby (zdjęcie 2).

Następnie wypiąć lampę w bok z zatrzasków (zdjęcie 3), wyjąć i wykręcić gniazda elementów oświetleniowych. Zwrócić uwagę na zanieczyszczenia i korozję (zdjęcie 4).

W większości przypadków przyczyną dostania się wody do wnętrza jest uszkodzona spoina elementu z tworzywa sztucznego (nad lampą) (zdjęcie 5).






Zdjęcie 1 Zdjęcie 2



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4

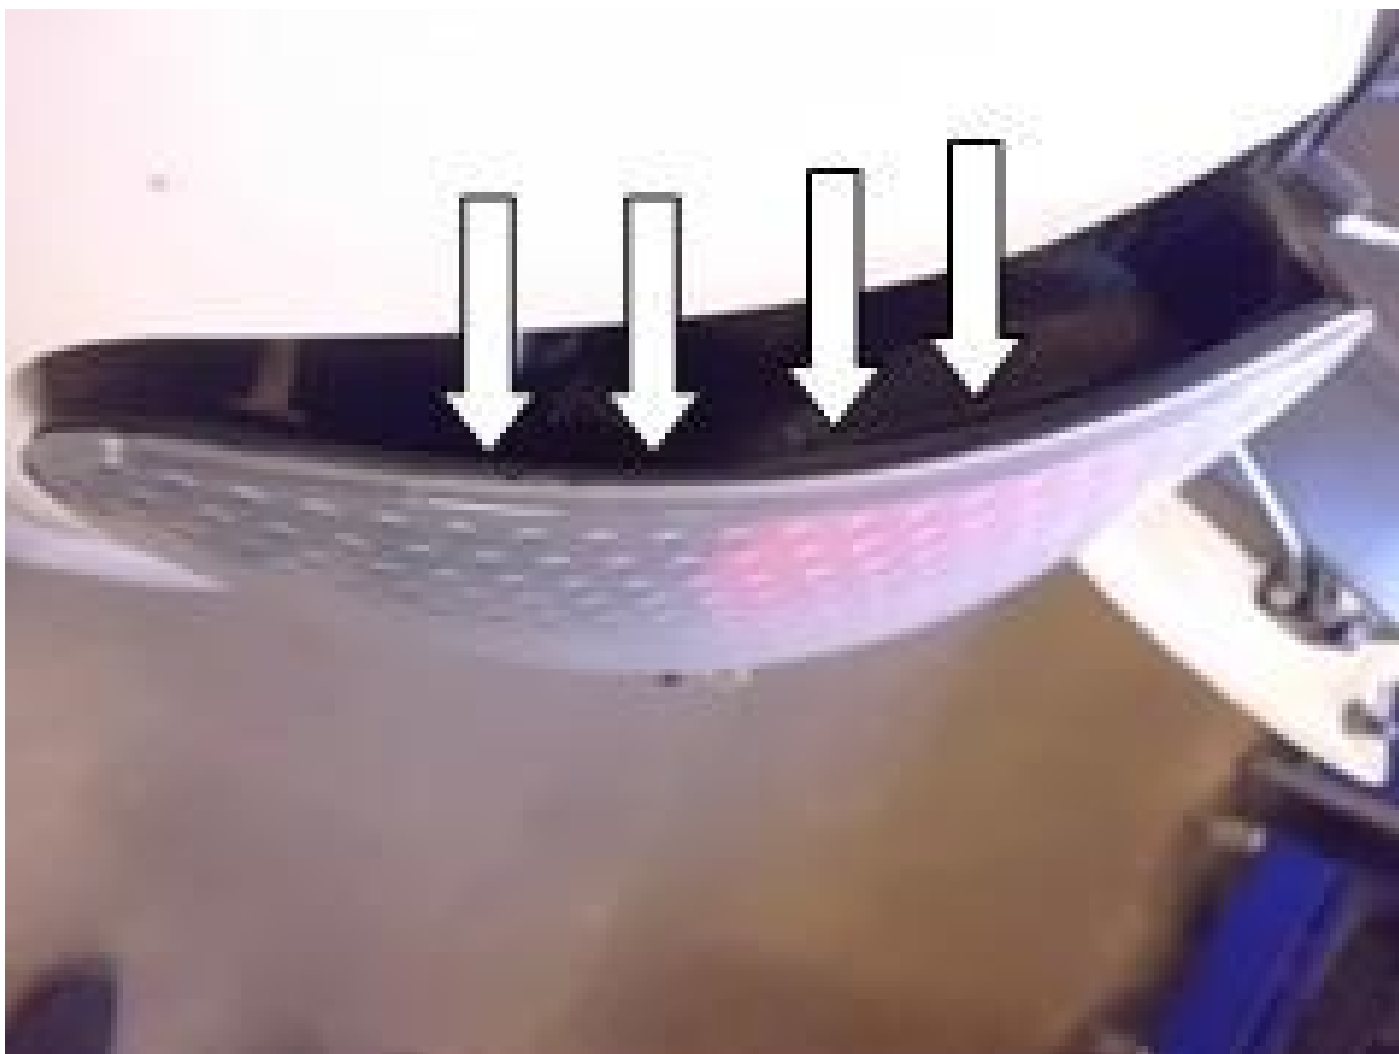

Zdjęcie 5

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.