

# Mercedes Klasa C - Włącza się lampka kontrolna ABS/ESP | HELLA

Mercedes


Klasa C (W 203)

Wszystkie pojazdy od daty produkcji 02.03

Włącza się lampka kontrolna ABS/ESP

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być korozja połączenia wtykowego. Mogą się także pojawić kody błędów C1140 (czujnik kąta skrętu, nieprawidłowy sygnał) i C1145 (czujnik prędkości obrotowej kół ABS VR, przerwanie).

**31**

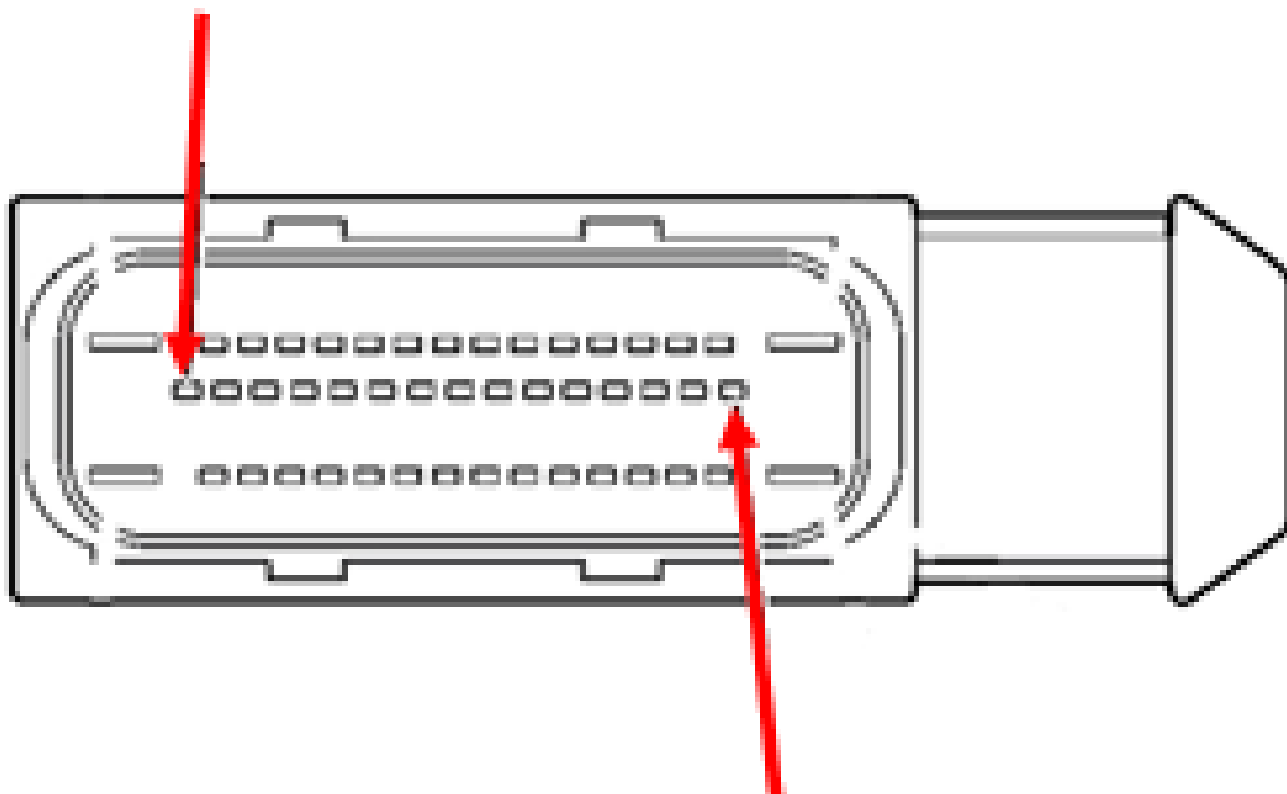

**17**

## Wichtiger Sicherheitshinweis