

Saab 9-3 - Utrata czynnika chłodniczego | HELLA

Saab

9-3


Limuzyna / Kombi

Kod silnika B284.

Numer podwozia: 61000001 – 81107480.


Utrata czynnika chłodniczego

W wymienionych pojazdach może być zgłaszany problem polegający na utracie płynu chłodzącego. Jako możliwą przyczynę należy wziąć pod uwagę uszkodzenie zbiornika płynu chłodzącego lub uszkodzenie węży płynu chłodzącego silnika na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego.

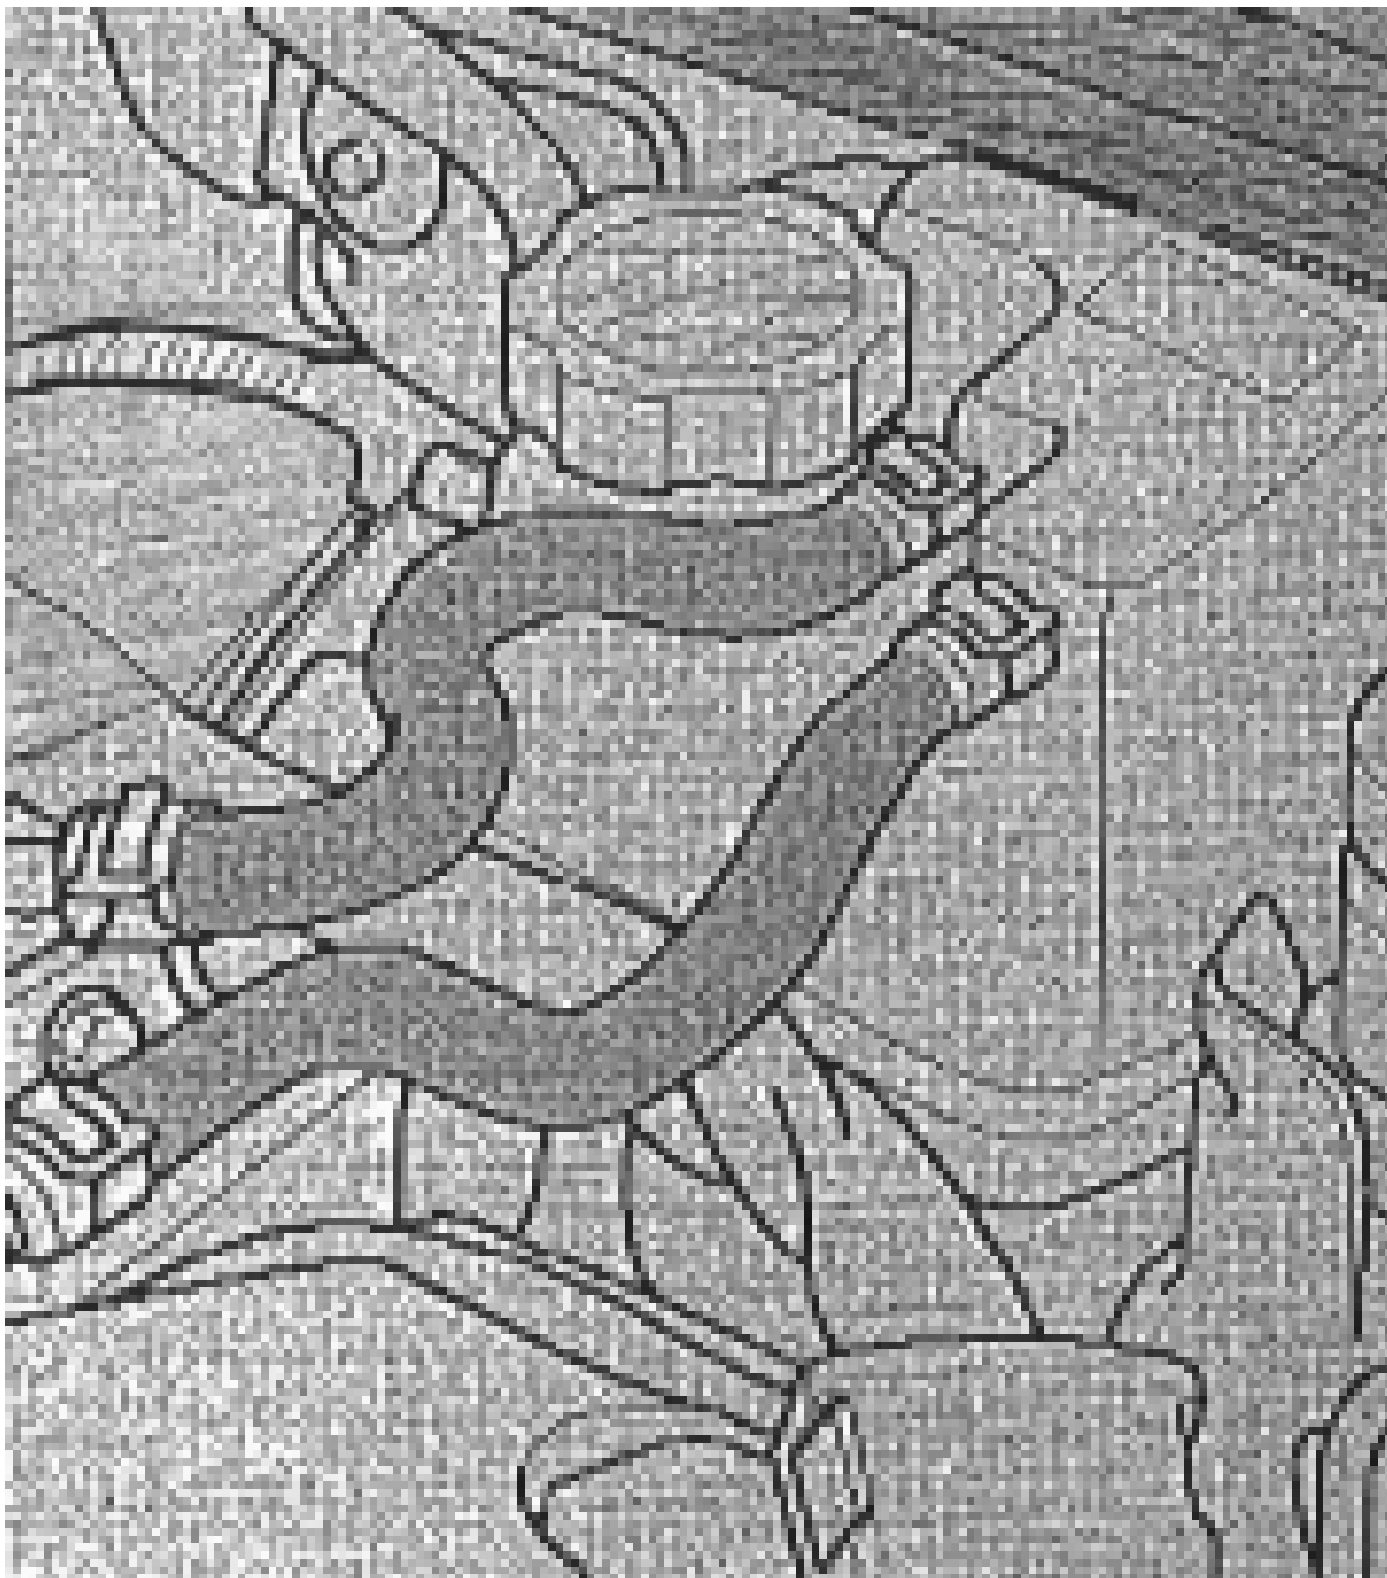

W celu rozwiązania problemu należy wymienić zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego oraz wymienić/ulożyć od nowa węże zbiornika.

Producent pojazdu oferuje w tym celu zmodyfikowane węże płynu chłodzącego (patrz rysunek 2.).

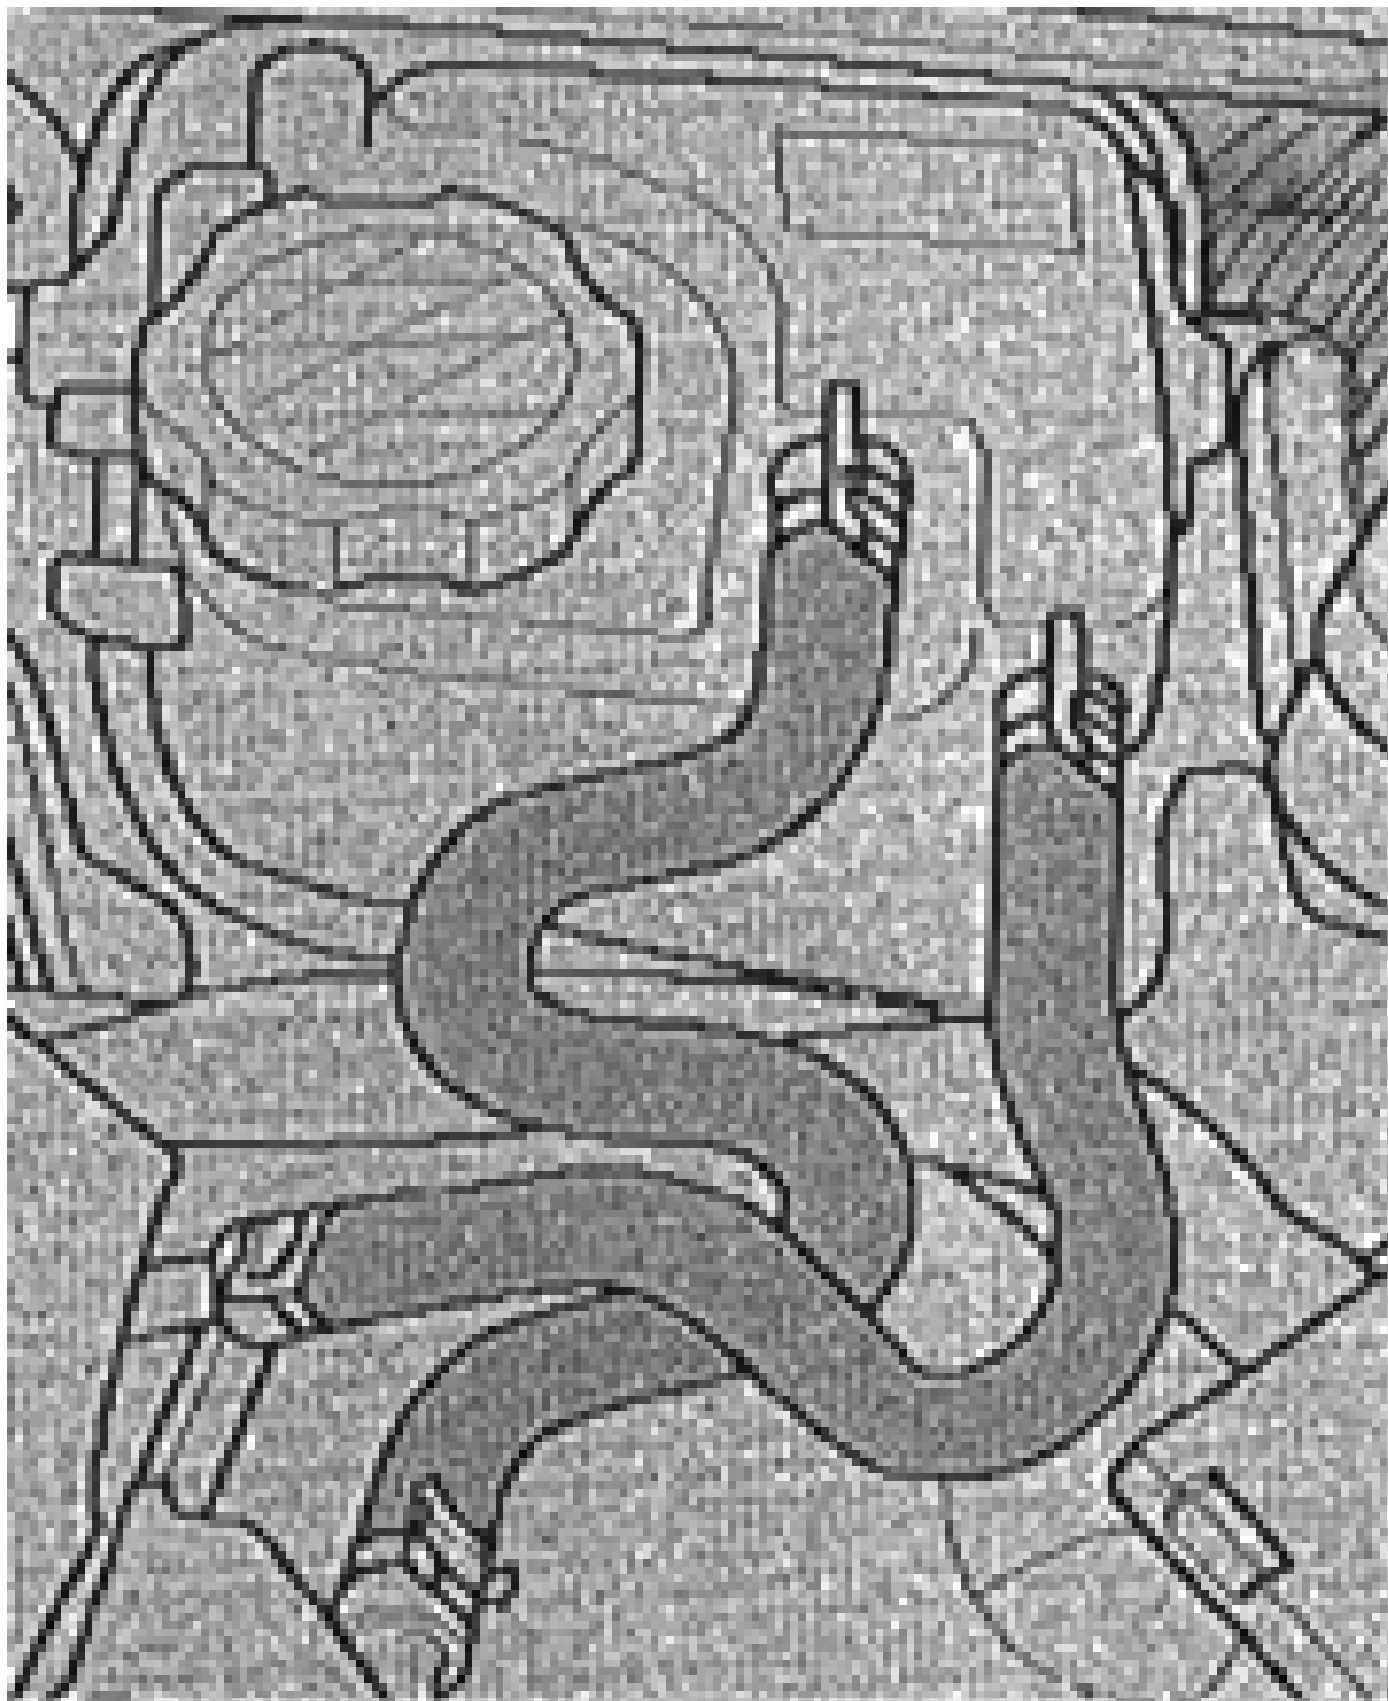

- 1*Zestaw węży płynu chłodzącego silnika

Część zamienna nr: 12 759 330

Wichtiger Sicherheitshinweis