

Skoda Fabia II - Awaria działania kierunkowskazu bocznego | HELLA

Skoda

Skoda Fabia II

Rok produkcji: 2007 - 2014

Awaria działania kierunkowskazu bocznego

W przypadku stwierdzenia w wyżej wymienionym pojeździe (rys. 1) braku działania bocznego kierunkowskazu (rys. 2), może to być spowodowane uszkodzeniem przewodu połączeniowego.




Abb. 1

Rys.1



Abb. 2

Rys.2

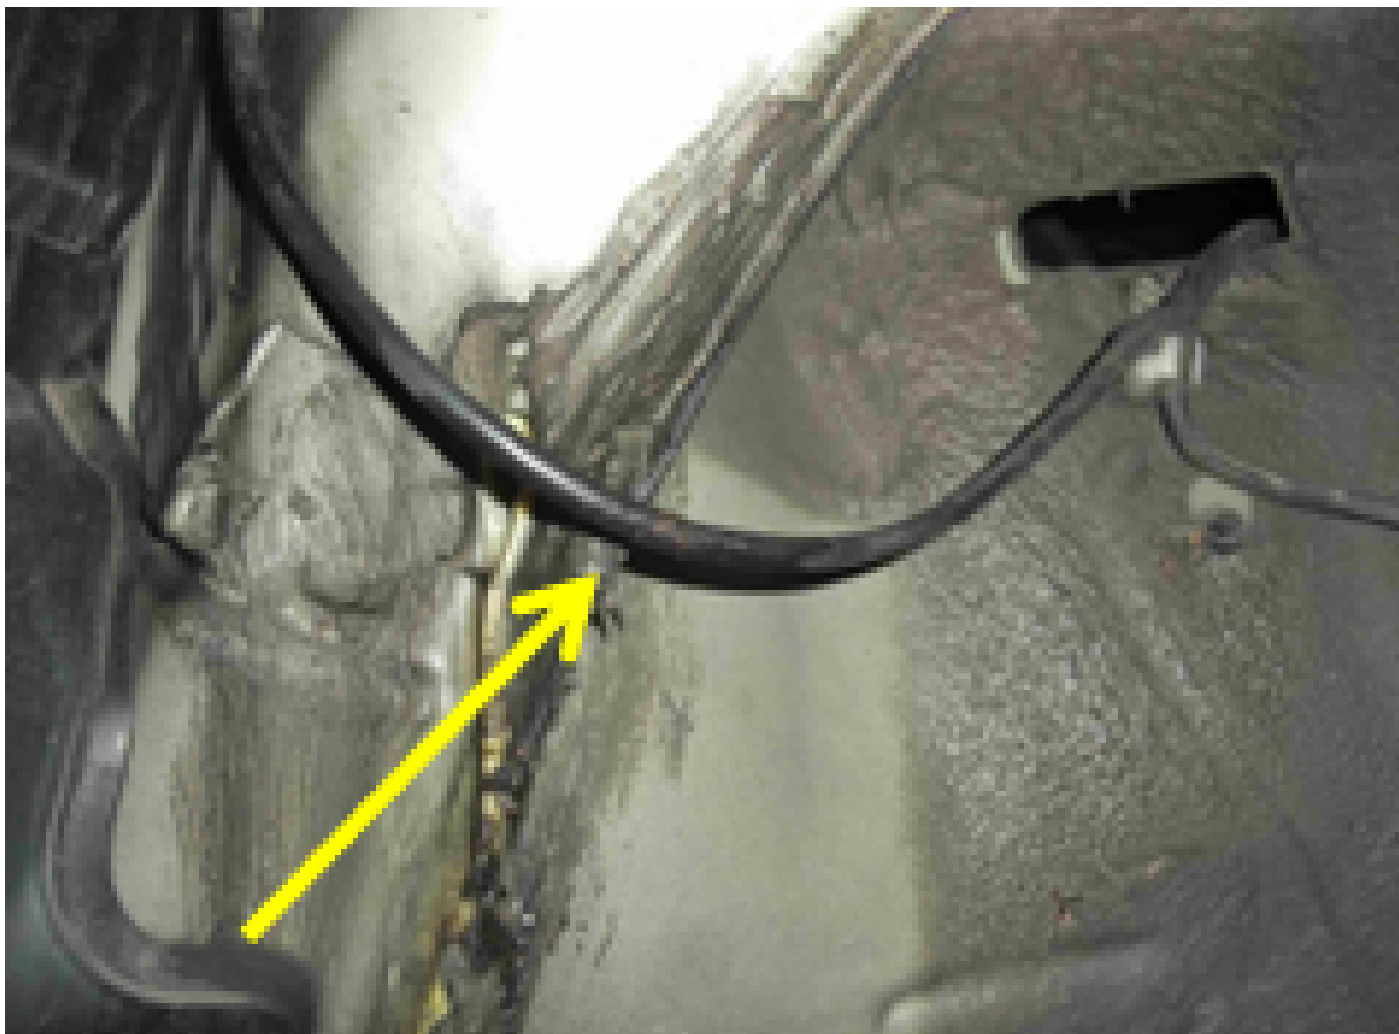

- W celu przeprowadzenia analizy usterek należy zdemontować koło i osłonę wnęki koła. Naprawić uszkodzony przewód. Następnie należy upewnić się, że przewody są ułożone prawidłowo (zabezpieczenie krawędzi).

- Sprawdzić bezpiecznik, ew. wymienić.

Przeprowadzić kontrolę działania (rys. 4).



Przeprowadzić kontrolę działania (rys. 4)

