



VW, Audi, Seat, Skoda – Niewystarczający zasięg reflektorów i oślepienie

Karta katalogowa

Producent	VW Audi Seat Skoda
Model pojazdu	Różne modele
Objawy	Niewystarczający zasięg reflektorów, oślepienie

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

VW, Audi, Seat, Skoda – Niewystarczający zasięg reflektorów lub słabe oświetlenie drogi po wymianie żarówki H7


Po wymianie żarówek reflektorów głównych w podanych pojazdach oświetlenie drogi może być niewystarczające lub reflektory mogą oślepić pojazdy jadące z naprzeciwka. Problem ten występuje głównie w przypadku stosowania żarówek H7. Może to mieć dwie przyczyny. Albo oprawka żarówki reflektora umożliwia różne pozycje montażowe, albo żarówka nie jest prawidłowo włożona (przekręcona) podczas montażu. Prowadzi to do niekontrolowanego rozpraszania światła (>zdj. 1).

Dlatego zdecydowanie zaleca się sprawdzenie poprawności montażu po każdej wymianie żarówki. Światła można sprawdzić za pomocą testera reflektorów. >Zdjęcie 2 pokazuje prawidłowy montaż. Tutaj wyraźnie widać granicę światło/ciemność, a także asymetryczny kąt.

Informacja ta może dotyczyć także pojazdów innych marek.



Zdjęcie 1: niekontrolowane rozpraszanie światła

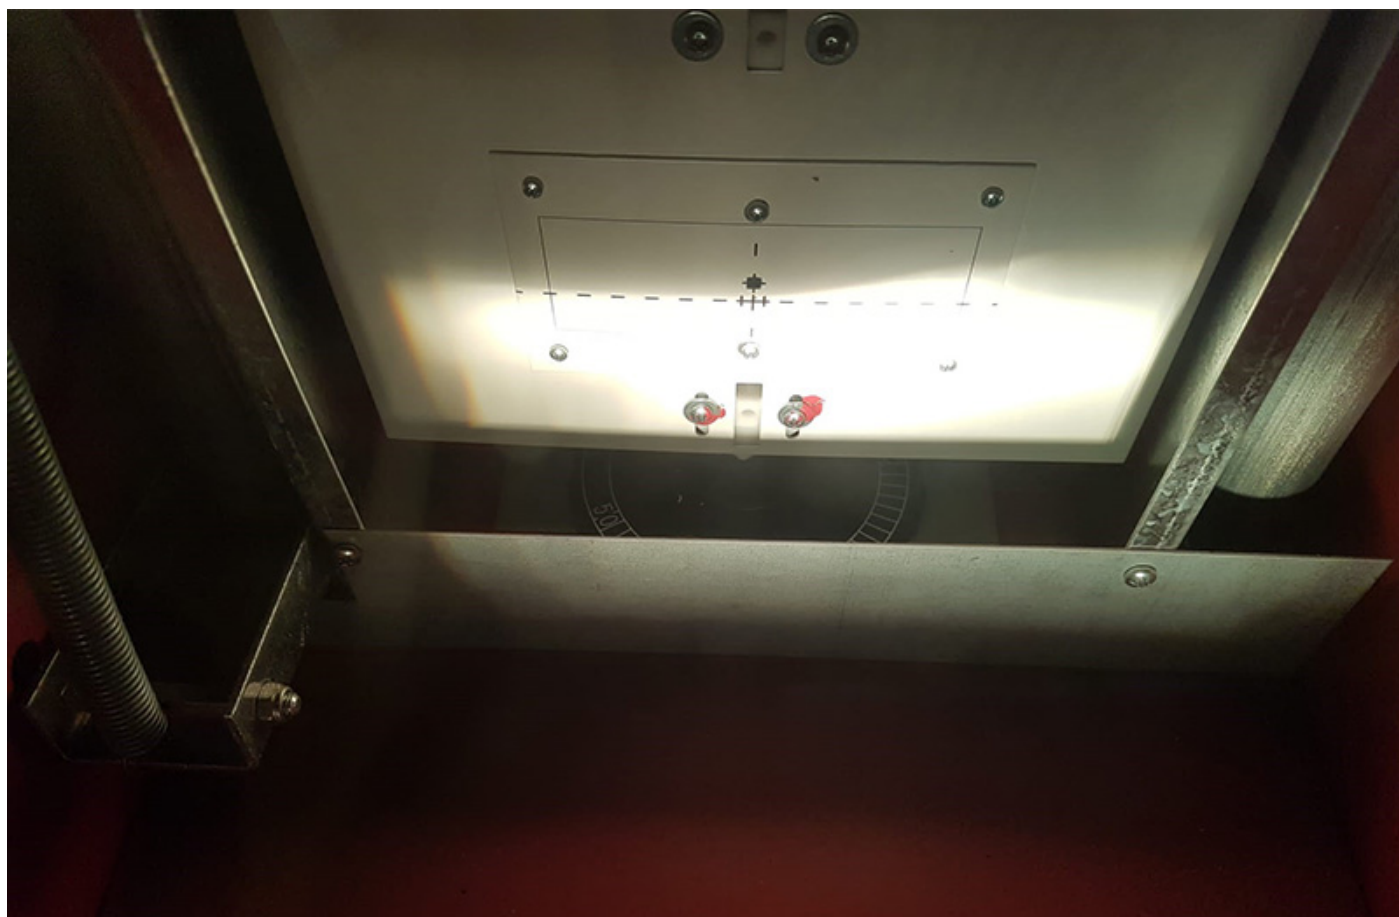

Zdjęcie 2: Widoczne wyrażenie granica światło/ciemność oraz kąt asymetryczny

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.