




VW Golf 7 – Świeci się lampka kontrolna poziomu oleju: Ubytek oleju

Karta katalogowa	
Producent	VW
Model pojazdu	Golf 7
Silnik	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,5i
Rok produkcji	2012 – 2017
Objawy	Świeci się lampka kontrolna poziomu oleju

 Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Świeci się lampka kontrolna poziomu oleju: Ubytek oleju

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach zaświeci się lampka kontrolna poziomu oleju silnikowego lub jeśli wykryty zostanie niewystarczający poziom oleju lub ubytek oleju, przyczyną mogą być przewody olejowe turbosprężarki. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelki przewodów zasilania i powrotu oleju. Jeśli są one przyczyną wycieku, należy je wymienić. Podczas montażu należy upewnić się, że nowe uszczelki zostały zamontowane dokładnie i nie uległy uszkodzeniu.

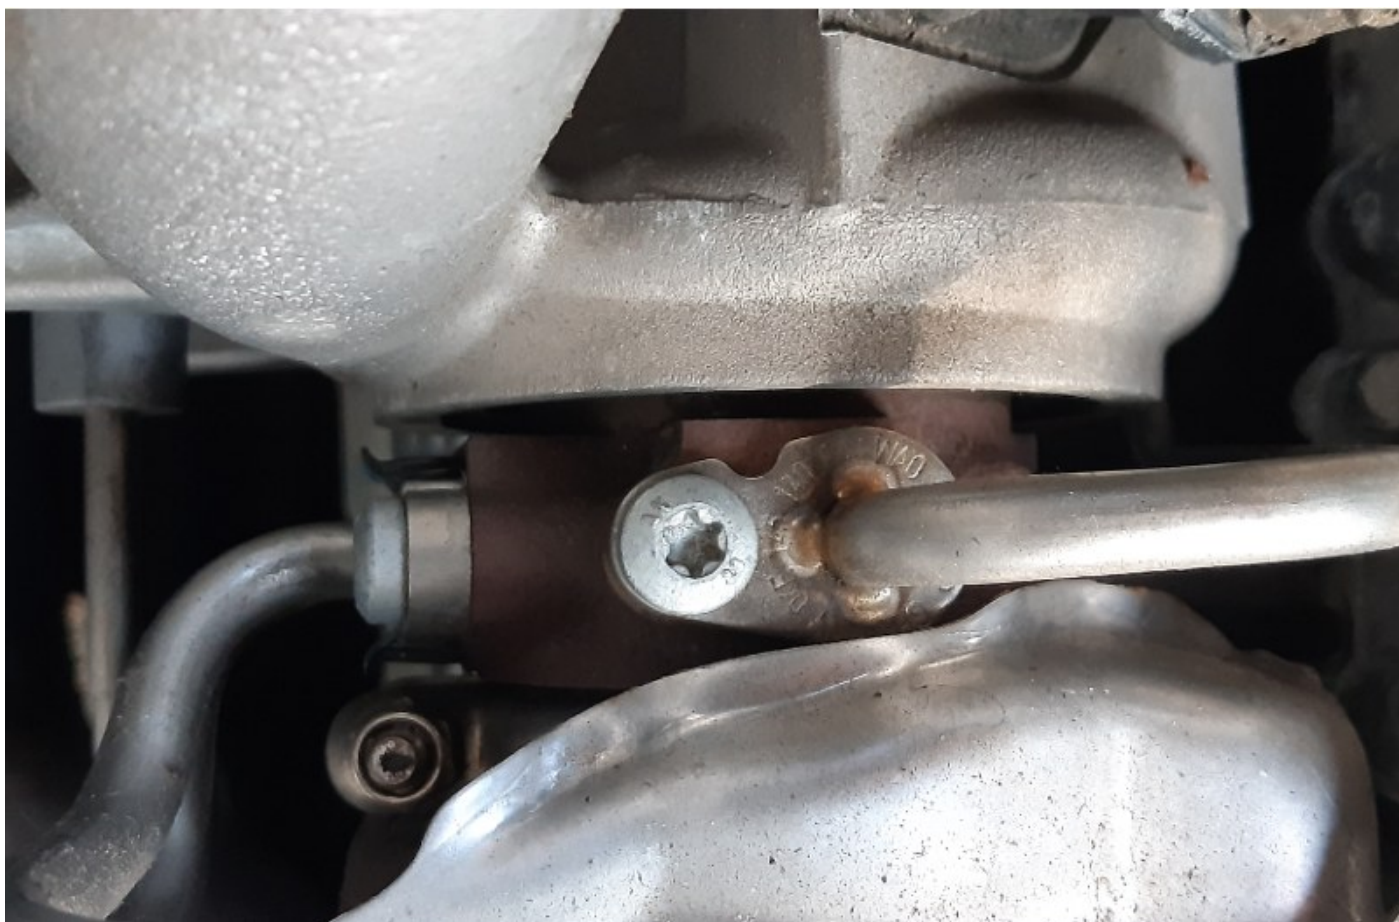

Przedruk, przekazywanie, powielanie, przetwarzanie w jakiegokolwiek formie i podawanie treści niniejszej dokumentacji do wiadomości osób trzecich, także we fragmentach, jest dozwolone wyłącznie za naszą jednoznaczną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematyczne prezentacje, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub budowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.