

Opel Astra H - Perda de potência do motor | HELLA


Opel

Todos os modelos com turbocompressor

Perda de potência do motor.

Se nestes veículos houver reclamações de que o motor dá solavancos, perde potência e o código de erro P1106 é armazenado na unidade de controlo do motor, é possível que a causa da falha seja um sensor de pressão atmosférica com defeito ou avariado.

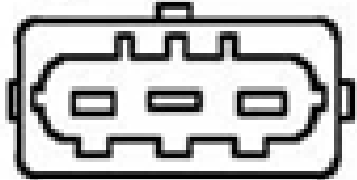

kPa	mV	0 - +
15 - 117	580 - 4750	

 Aviso:

Aviso técnico para o sensor de atmosfera/sensor de altitude: Para evitar uma mistura demasiado gorda, o tempo de injeção é reduzido com a subida da tensão do sensor.