

Opel Zafira B - Código de avaria P1106 | HELLA

Todos os modelos com turbocompressor


Motor com perda de potência

Código de avaria P1106

**A lâmpada de controlo do motor acende / Sensor de atmosfera/
Sensor de altitude**

Se nestes veículos for reclamado que o motor trabalha aossolavancos, tem perda de potência e o código de avariaP1106 estiver registado no aparelho de comando do motor,uma possível causa pode ser um sensor de atmosfera malmontado ou com defeito.- Controlar visualmente o n.º do fabricante do sensor deatmosfera. Se o n.º do fabricante for 261002137, deveproceder-se à substituição do sensor da pressãoatmosférica.Neste caso pode utilizar-se o sensor Hella -Ref.: 6PP 009 400-461.

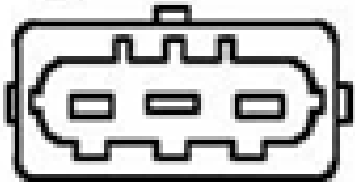

kPa	mV	0 - +
15 - 117	580 - 4750	

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.