

Skoda Fabia II - Falha funcional; indicador de direção lateral | HELLA

Skoda

Skoda Fabia II

Ano do modelo: 2007 - 2014

Falha funcional; indicador lateral de direção

Se for detetado que o veículo acima mencionado (Fig. 1) tem um indicador de direção lateral com avaria (Fig. 2), isso pode ser causado por um cabo de ligação defeituoso.

Se os cabos não forem colocados corretamente (Fig. 3), o cabo de ligação e o isolamento podem desgastar-se enquanto o veículo estiver a ser conduzido, devido a vibrações, choques, etc., contra arestas vivas da carroçaria ou em arestas dobradas afiadas.

Isso pode até mesmo causar a quebra do cabo/curto-circuito.



Fig. 1

Fig. 1



Fig. 2

Fig. 2

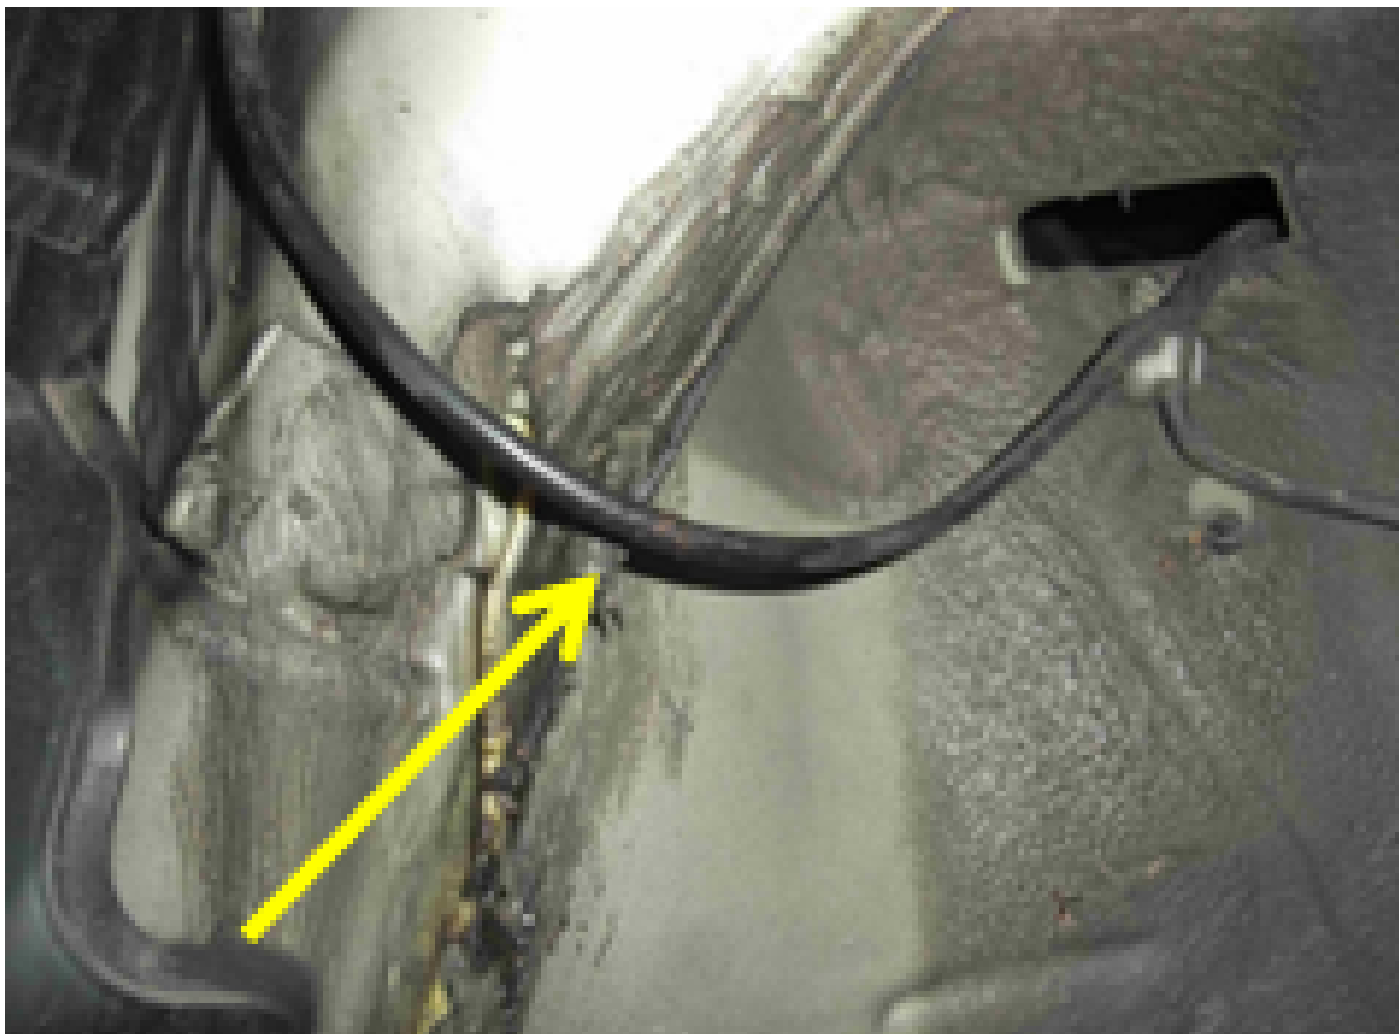


Fig. 3

- Para a análise de falhas, desmonte a roda e a cobertura da casa de rodas. Reparar e devolver o cabo defeituoso em pleno funcionamento. Em seguida, certifique-se de que os cabos estão colocados corretamente (proteção das bordas).
- Verifique os fusíveis e substitua-os, se necessário.

Realizar o teste funcional (Fig. 4).

Remonte as peças na ordem inversa.



Realizar teste funcional (Fig. 4)

Aviso de segurança importante

As seguintes informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA com o objetivo de oferecer apoio profissional às oficinas automotivas no seu trabalho diário. As informações disponíveis neste site devem ser utilizadas apenas por pessoal especializado com formação adequada.

A reimpressão, distribuição, reprodução, exploração sob qualquer forma e divulgação do conteúdo deste documento, mesmo que parcial, é proibida sem a nossa aprovação expressa por escrito e indicação da fonte. As ilustrações esquemáticas, figuras e descrições servem para explicar e apresentar o texto do documento e não podem ser utilizadas como base para a instalação ou o projeto. Todos os direitos reservados.