

Peugeot 407 — Filtro de pólen entupido | HELLA

Peugeot 407 Ano de fabrico, a partir de 2004
Volante à direita (RHD)
Filtro de pólen entupido. Corrente de ar reduzida para o habitáculo do veículo. Se, nos veículos supramencionados, forem reclamados problemas com o funcionamento do motor do ventilador de aquecimento ou do motor do ventilador do ar condicionado e se também for observado um fluxo de ar reduzido para o habitáculo do veículo, o filtro de pólen pode ser uma causa possível. Embora alguns dos veículos tenham percorrido menos de 10 000 km desde a última substituição do filtro de pólen, este pode estar novamente entupido. Como medida de reparação, montar o filtro de pólen modificado. 1 unidade — filtro de pólen: (n.º de peça sobressalente) n.º ET 647904 As figuras mostram a versão com “volante à direita”, na zona dos pés do passageiro.

407

Model year: from 2004

Right-hand drive (RHD)

Pollen filter clogged.

Reduced air flow into the interior of the vehicle.


If, on the above mentioned vehicles, there are complaints about a degradation in the function of the heater blower motor or air-conditioning blower motor and a reduced air flow is also apparent in the vehicle interior, the pollen filter is a possible cause of the problem.

Even though the vehicle may not have covered 10000 km since the last time the pollen filter was replaced, it still might be clogged again.

As a rectification measure fit the modified pollen filter.

One – pollen filter: (service part no.) ET no. 647904.

The figures show the “right-hand drive” design in the area of the passenger's footwell.

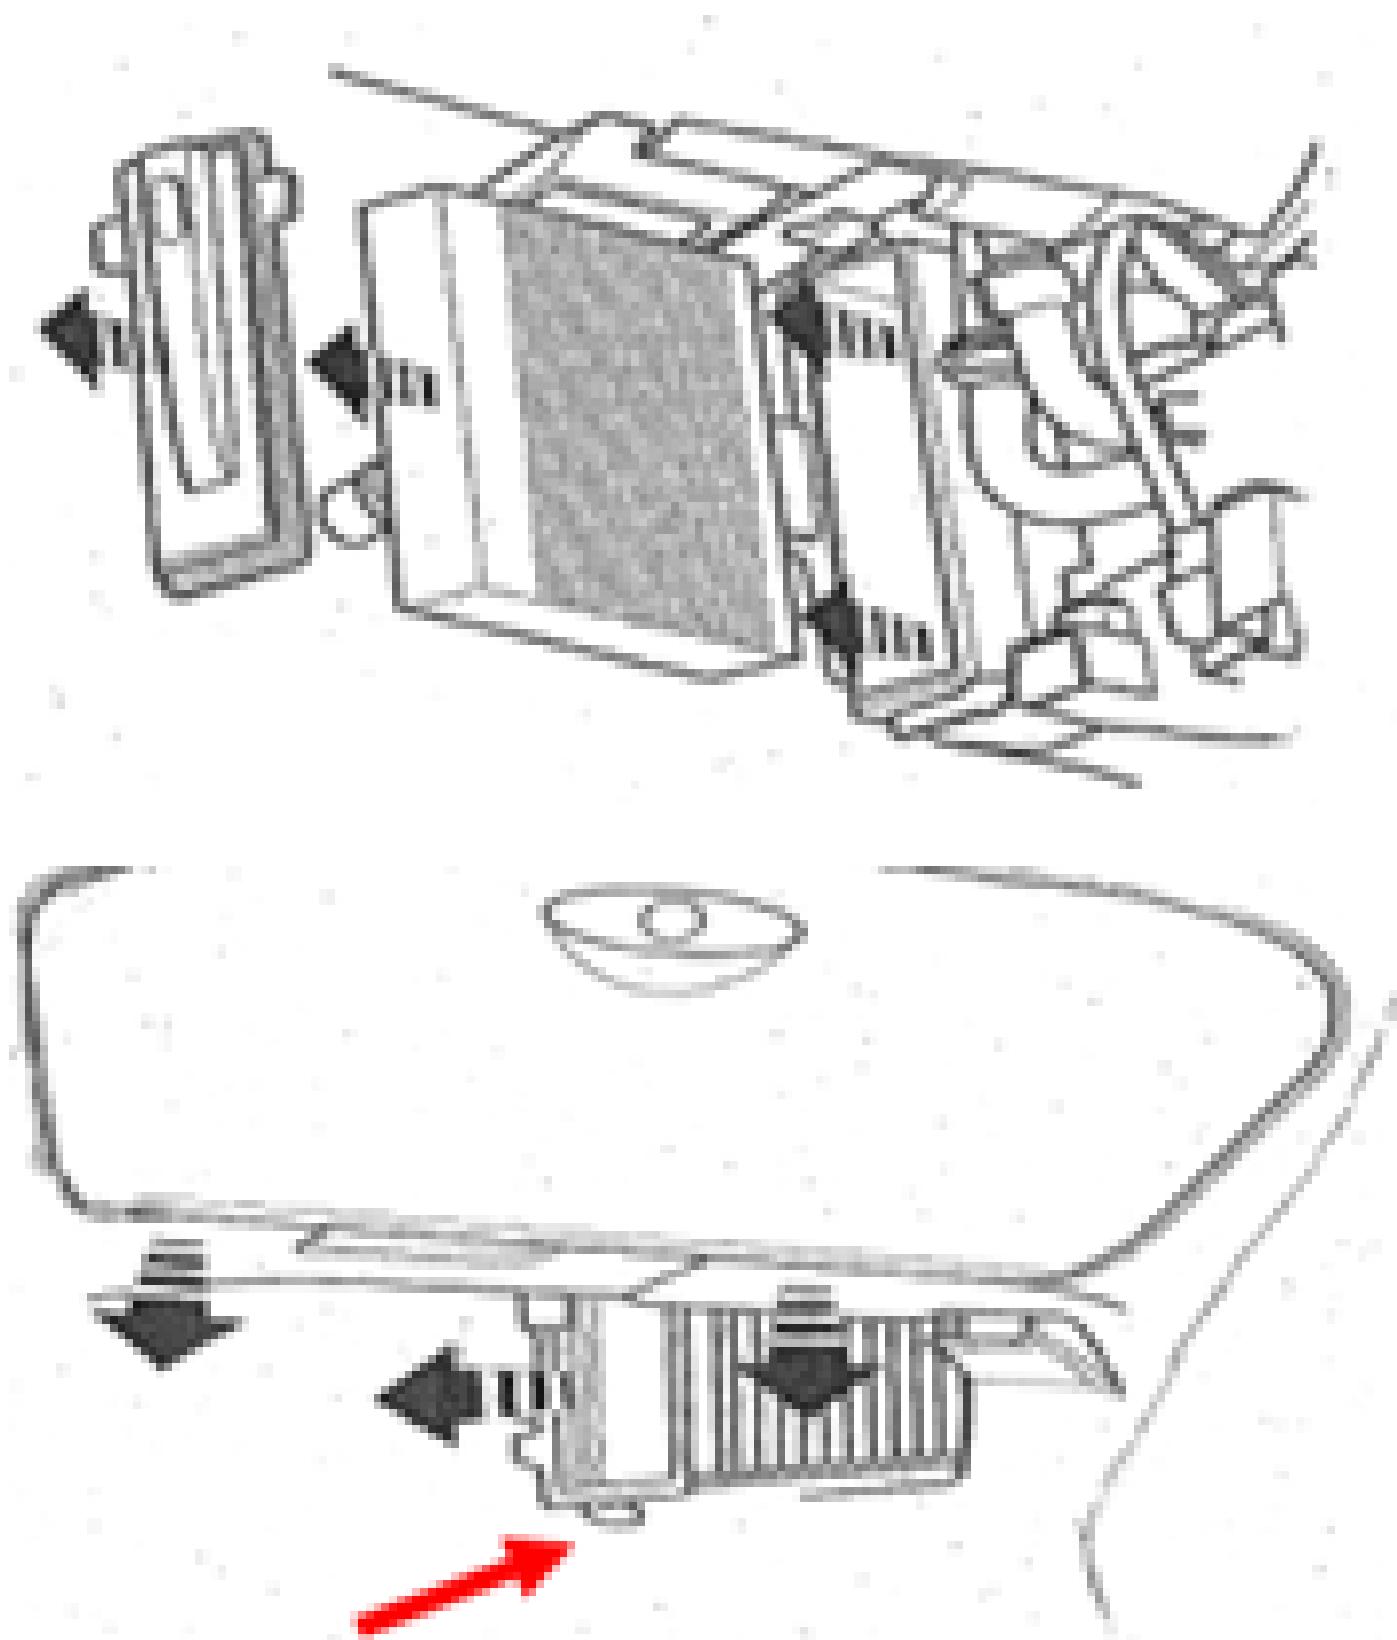

→