

Volkswagen Golf V Plus — A luz de aviso ABS/ESP brilha | HELLA

Volkswagen

Modelo: Golf V Plus

Código do motor: BLF

Ano de fabrico: 2005-2009

A luz de aviso ABS/ESP brilha


Código de erro: 1435

Sensor da pressão de travagem 1G201

Se o erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão do óleo dos travões.

O sensor de pressão deteta a pressão de travagem no sistema hidráulico e transmite o valor para o módulo de comando. Um erro na interpretação do sinal origina um registo de erro no módulo de comando. Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro os parâmetros. O valor nominal deve ser de 0 bar, quando o travão não é acionado. O sensor deve ser substituído, se os valores (Figura) forem diferentes.

The sensor must be replaced in the event of deviating values (figure).

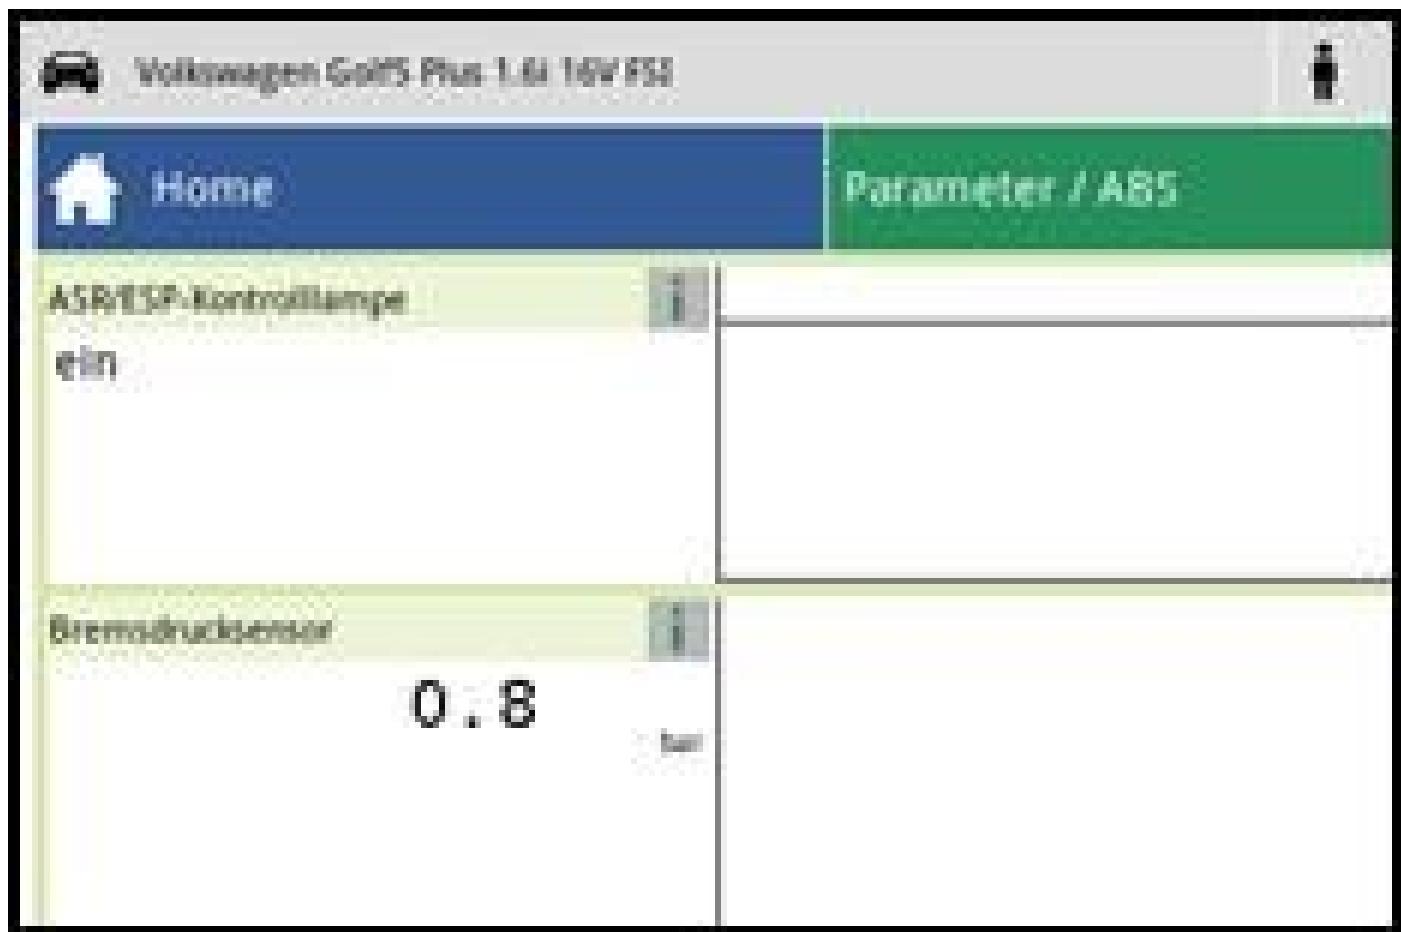

Aviso de reparação

O sensor de pressão está integrado na unidade hidráulica ABS.

O fabricante automóvel disponibiliza um kit de reparação para a unidade hidráulica de ABS.

Aviso

Esta informação também pode ser aplicada a outros modelos, com sistemas ABS do mesmo tipo.