




Fiat Panda med 1,1 l (1108 ccm) MPI-motor

Hastighedssensor virker ikke

Hvis hastighedssensoren mellem gearkasse og speedometerkabel er defekt, kan problemet skyldes, at der trænger vand ind. Afbrydes forbindelsen mellem gearkasse og speedometerkabel, skal du kontrollere, om gummitætningen i speedometerkablets forskrunding er i orden, inden forbindelsen genetableres. En beskadiget eller manglende tætning kan medføre, at der trænger vand ind og ødelægger hastighedssensoren.

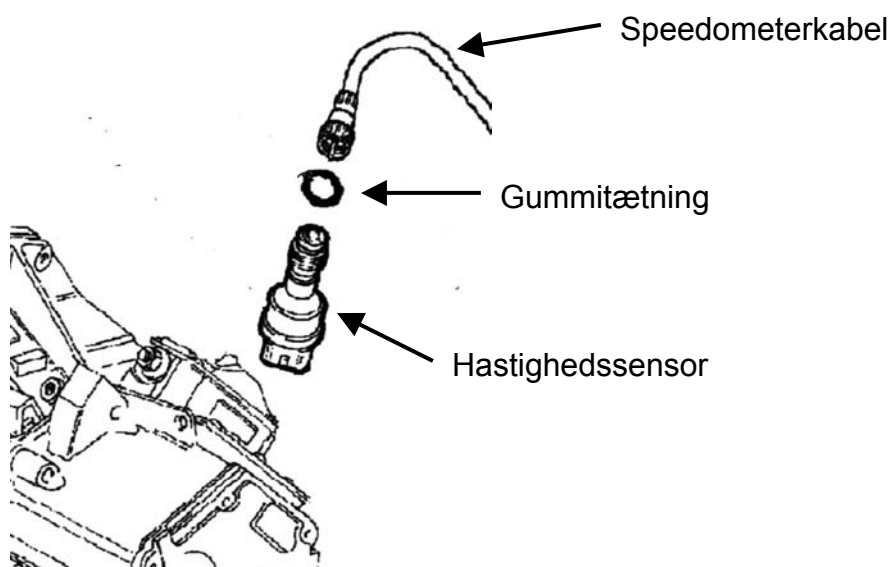

Bulletin