



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C, Signum,** **Motorcode** **Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

Alle Fahrzeuge mit Bosch Generator ab Baujahr 2007

**Geräusche im Bereich des Keilrippenriemens
Batterieentladung**

Problem:

Starke Geräuschentwicklung im Bereich des Poly-V-Riemens mit gleichzeitiger Batterieentladung möglich.


Mögliche Ursache:

Fehlerhaft funktionierender Generatorfreilauf.

Lösung des Problems:

Freilauf überprüfen und gegebenenfalls erneuert.

Für den Austausch des Generatorfreilaufs ist ein Spezialwerkzeug (KM-6372) erforderlich.

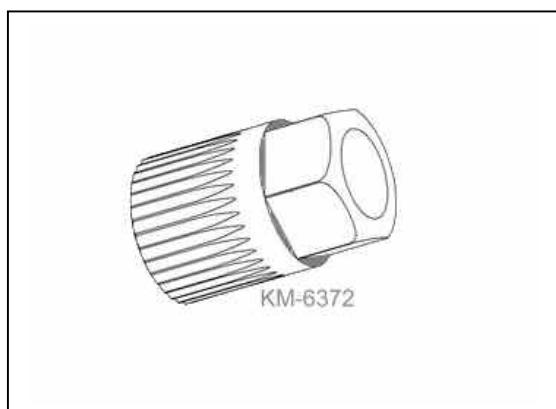

Blitz-Info