




Opel Corsa-C Bouwj. 2001-2002 **Alle modellen**

Er dringt water in de voertuimte links binnen

Wanneer bij deze voertuigen de klacht geuit wordt dat water in de voertuimte aan de kant van de chauffeur binnendringt dan is een mogelijke oorzaak een niet stevig vastgeschroefde afdekking van de relaiskast.

Om de storing te verhelpen moeten de schroeven van de afdekking van de relaiskast opnieuw aangetrokken worden.

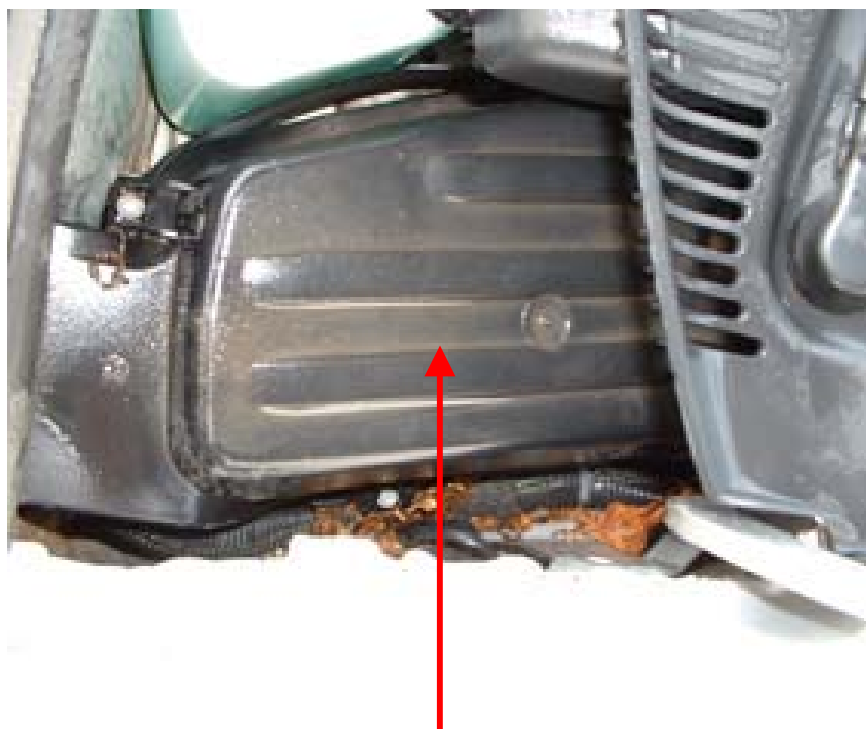

Afdekking relaiskast