




## **BMW 3-er (E46)** **Alle auto's met mistlampen**

### **Mistlampen verlichten slecht**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door corrosie van de reflectoren. Door sterke en langdurige condensvorming kan er corrosie in de mistlampen ontstaan (zie afb. 1). Dit vermindert de lichtopbrengst van de koplamp aanzienlijk en leidt tot de hierboven genoemde klacht. In dit geval dient u de complete mistlamp te vervangen. In plaats van de originele mistlampen kunt u ook de Hella Micro-DE mistlampen monteren (artikelnr. 1NL 008 090-031). Dit is mogelijk omdat de Hella-lampen in de openingen van de originele lampen passen (zie afb. 2).



Afb. 2

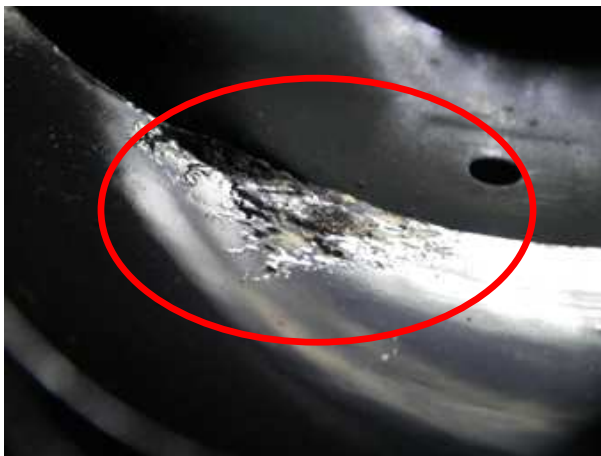

Afb. 1