



VW Golf IV TDI

Gloeilamp van de linkerkoplamp vervangen


De gloeilampen van de linkerkoplamp zijn bij dit type auto slecht toegankelijk. Om beschadiging en verontreiniging van het glas van de gloeilamp te voorkomen, moet bij het vervangen als volgt te werk worden gegaan:

- Radiocode noteren.
- Afdekking van de accu verwijderen (vergrendeling rechts en links indrukken, afbeelding 1 – positie 1).
- Min- en pluspoolklemmen losmaken van de accu (afbeelding 2 – positie 2).
- Vergrendeling van de kunststof brug links en rechts indrukken, afbeelding 2 – positie 3.
- Kunststof brug inclusief elektrische aansluitingen naar boven draaien (afbeelding 2 – positie 4).
- Accuhouder verwijderen (afbeelding 2 – positie 5).
- Accu verwijderen.
- 2 schroeven (afbeelding 3 – positie 6) van de afdekking (afbeelding 3 – positie 7) verwijderen en de afdekking naar boven wegtrekken.
- Afdekkap (klembeugel omklappen) van de koplamp verwijderen (afbeelding 4 – positie 8).
- Stekker voorzichtig van de gloeilamp trekken.
- Gloeilamp verwijderen.


De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Niet vergeten:


- Radiocode weer invoeren (indien nodig).
- Tijd opnieuw instellen.

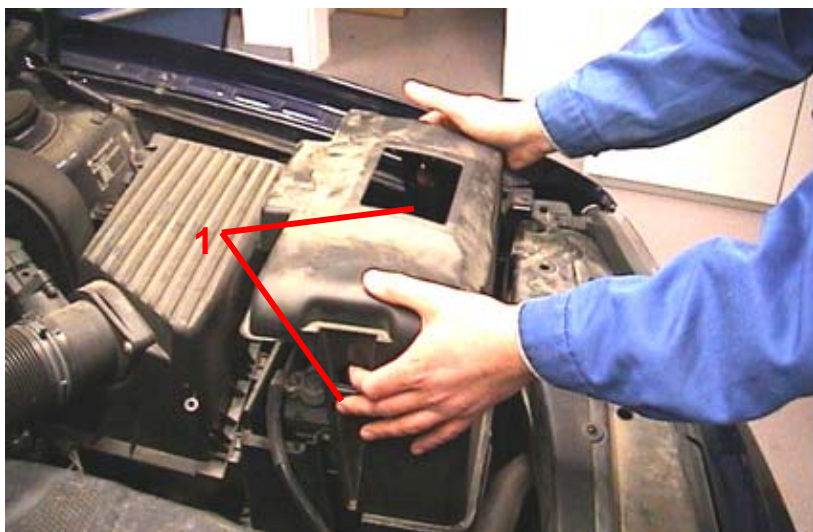


Afbeelding 1

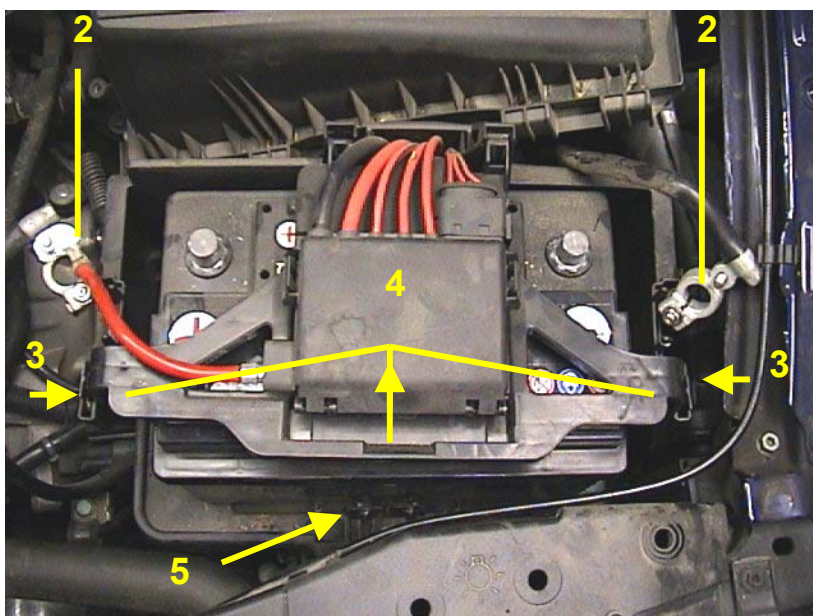

Afbeelding 2

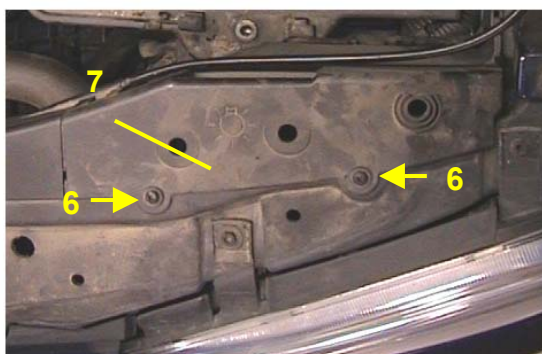

Afbeelding 3

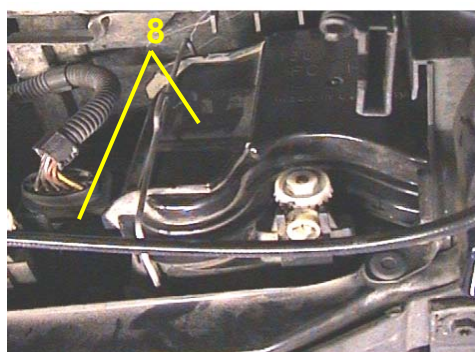

Afbeelding 4